

# **Asist®**

## **WELDING INVERTER MMA/TIG**



## **AETW160 AETW180**

CZ – SVÁŘECÍ INVERTOR MMA/TIG	- Návod k obsluze	<b>4 - 11</b>
SK – ZVÁRACÍ INVERTOR MMA/TIG	- Návod na obsluhu	<b>12 - 19</b>
H – HEGESZTŐ INVERTER MMA/TIG	- Kezelési utasítás	<b>20- 27</b>
RO – INVERTOR DE SUDURA MMA/TIG	- Instructiuni de utilizare	<b>28 - 36</b>

## SYMBOLS



Read operating instructions before use  
Před prvním použitím si pročtěte návod k obsluze  
Pred prvím použitím si prečítajte návod na použitie  
Beüzemelés előtt olvassa el a használati utasítást  
Cititi cu atentie instructiunile inainte de a folosi produsul



Warning  
Nebezpečí  
Nebezpečie  
Figyelmeztetés  
Atentie



Wear ear protection  
Používejte ochranu sluchu  
Používajte ochranu sluchu  
Használjon fülvédőt  
Folositi protectie fonica




Wear eye protection  
Používejte ochranu zraku  
Používajte ochranu zraku  
Használjon védőszemüveget  
Folositi ochelari de protectie



Wear dust mask  
Používejte ochrannou dýchací roušku  
Používajte ochrannú dýchaciu rúžku  
Használjon porvédő maszkot  
Folositi masca impotriva prafului



Do not expose to rain or water  
Nevystavujte dešti nebo vodě  
Nevistavujte daždu alebo vode  
Nu expuneti la apa sau ploaie  
Ne tegye ki nedvességnak

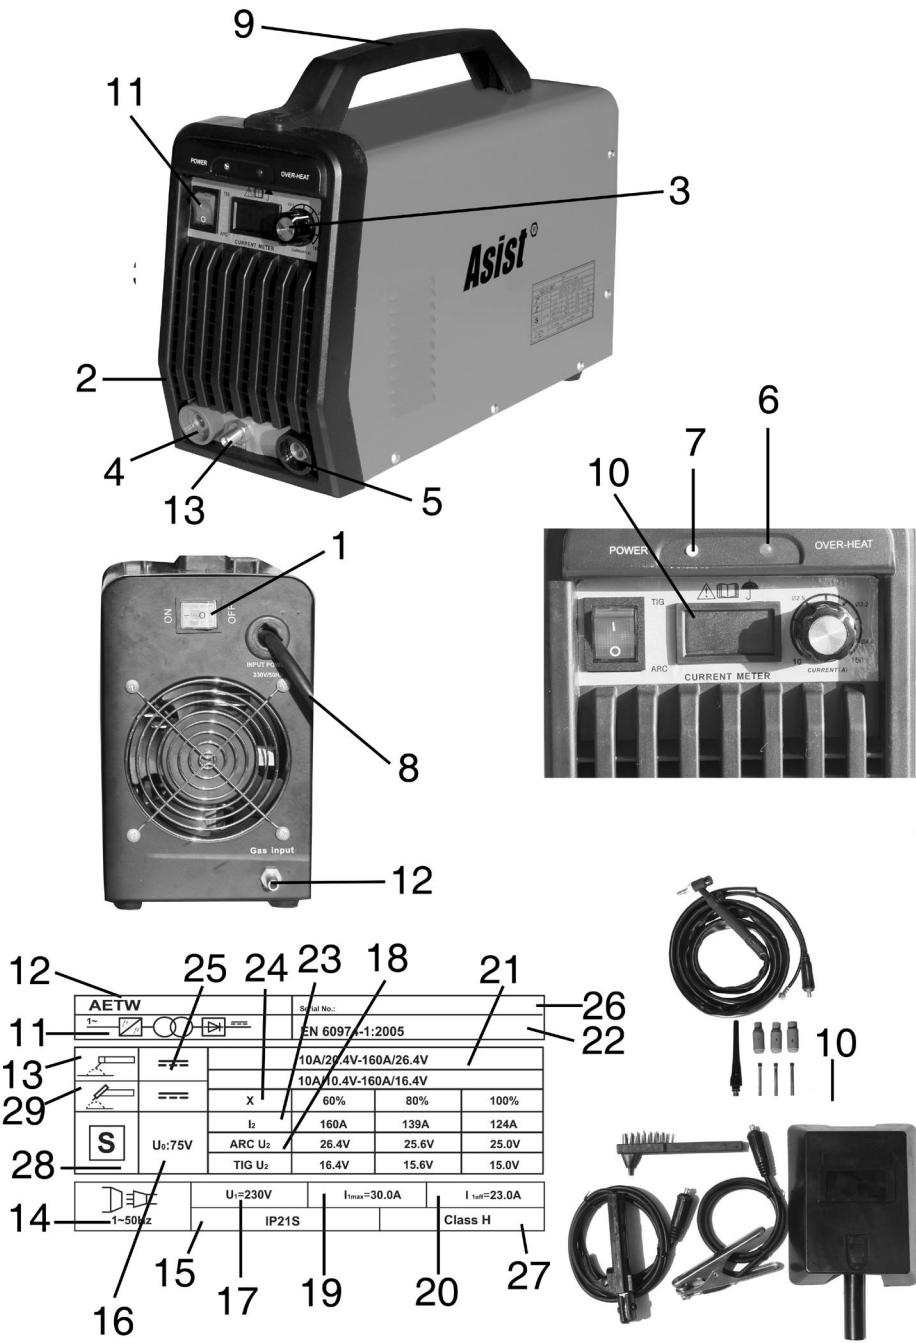**A**

CZ

**AETW160, AETW180 -  
SVÁŘECÍ INVERTOR MMA/TIG****OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****Tyto bezpečnostní pokyny si pečlivě prostudujte, zapamatujte a uschovujte**

**UPOZORNĚNÍ:** Při používání elektrických strojů a elektrického nářadí je nutno respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru. Výrazem „elektrické nářadí“ je ve všech níže uvedených pokyních myšleno jak elektrické nářadí napájené ze sítě (napájecím kabelem), tak nářadí napájené z baterii (bez napájecího kabelu). Uschovujte všechna varovaná a pokyny pro příští použití.

**1. Pracovní prostředí**

**a)** Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobré osvětlení. Nepochádka a trnava místa na pracovišti bývají příčinou úrazů. Uklidte nářadí, které právě nepoužíváte.

**b)** Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, to znázorňuje v místech, kde se vyskytuje hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vzniká na komutátoru jiskření, které může být příčinou vznícení prachu nebo výparu.

**c)** Při používání el. nářadí zamezte přístupu nepovolaných osob, zejména dětí, do pracovního prostoru! Budete-li využívat, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností. V žádném případě nenechávejte el. nářadí bez dohledu. Zabráňte zvýšení přístupu k zařízení.

**2. Elektrická bezpečnost**

**a)** Vidlice napájecího kabelu elektrického nářadí musí odpovídat sítové zásuvce. Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte vidlice, které má na vídlici napájecího kabelu ochranný kolík, nikdy nepoužívejte rozvodky ani jiné adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zamotané napájecí kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je sítový kabel poškozen, je nutno jej nahradit novým sítovým kabelem, který je možné získat v autorizovaném servisním středisku nebo u dovozce.

**b)** Vyuvarujte se dotyku s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního potoka, sporáky a chladicíky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.

**c)** Nevystavujte elektrické nářadí deště, vlnkám nebo mokru. Elektrického nářadí se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické nářadí nikdy neumyvejte pod tekoucí vodou ani ho neponořujte do vody.

**d)** Nepoužívejte napájecí kabel k jinému účelu, než pro jaký je určen. Nikdy nenoste a netahujte elektrické nářadí za napájecí kabel. Nevytáhujejte vidlice ze zásuvky tahem za kabel. Zabráňte mechanickému poškození elektrických kabelů ostrým nebo horkým předmětům.

**e)** El. nářadí bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem. Vždy zkонтrolujte, že elektrické napájení odpovídá údajů uvedeném na typovém štítku nářadí.

**f)** Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený el. kabel nebo vidlice, nebo spadlo na zem a je jakýmkoli způsobem poškozené.

**g)** V případě používání produzovacího kabelu vždy zkонтrolujte, že jeho technické parametry odpovídají údajům uvedeným na typovém štítku nářadí. Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte produzovací kabel vhodný pro venkovní použití. Při používání produzovacích bubnů je nutné je rovinou, aby nedocházelo k přehřátí kabelu.

**h)** Je-li elektrické nářadí používáno ve výškách prostorech nebo venku, je poveleno jej používat pouze, pokud je zapojeno do el. obvodu s prudovým chráněním  $\leq 30\text{ mA}$ . Použití el. obvodu s chráněním /RCD/ snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

**i)** Ruční el. nářadí držte výhodně za izolované plochy určené k uchopení, protože při provozu může dojít ke kontaktu rezicím cí vrtacího příslušenství se skrytým vnitřkem nebo s napajecí šňůrou nářadí.

**3. Bezpečnost osob**

**a)** Při používání elektrického nářadí budte pozorní a ostražití, venujte maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. Soustředte se na práci. Nepracujte s elektrickým nářadím pokud jste unaveni, nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léku. I chvílková neopozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. nářadím nejezte, neplňte a nekutejte.

**b)** Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku. Používejte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, pokryvka hlavy nebo ochrana sluchu používané v souladu s podmínkami práce sníží riziko poranění osob.

**c)** Vyuvarujte se neúmyslného zapnutí nářadí. Nepřenášejte nářadí, které je připojeno k elektrické sítě, s prstem na spinaci nebo na spoušti. Před připojením k elektrickému napájení se ujistěte, že spinaci nebo spoušť jsou v poloze „vypnuto“. Přenášení nářadí s prstem na spinaci nebo zapojování vidice dokud do zásuvky se zapnutým spinacem může být příčinou vážných úrazů.

**d)** Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Seřizovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí může být příčinou poranění osob.

**e)** Vždy udržujte stabilní polohu a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Nikdy nepřečekujte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni.

**f)** Oblékajte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oděv. Nestone volné oděvy ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, odev, rukavice nebo jiná částečka vašeho těla nedostaly do přílišné blízkosti rotujících nebo rozpolámených částí el. nářadí.

**g)** Připojte zařízení k odsvářání prachu. Jestliže má nářadí možnost připojení zařízení pro zachycování nebo odsávání prachu, zajistěte, aby došlo

k jeho rádnému připojení a používání. Použití tétoho zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem.

**h)** Pevně upněte obrobek. Použijte truhlářskou svírku nebo svírák pro upnění dílu, který bude obrábat.

**i)** Nepoužívejte elektrické nářadí pokud jste podvlivem alkoholu, drog, léku nebo jiných omamných či návykových látek.

**j)** Toto zařízení je určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostali pokyny s ohledem na použití zařízení od osoby zadpovědné za jejich bezpečnost.

Děti musí být pod dozorem, aby jste se ujistili, že si nehrájí se zařízením.

**4. Používání elektrického nářadí a jeho údržba**

**a)** El. nářadí vždy odpojte z el. sítě v případě jakéhokoliv problému při práci, před každým čistěním nebo údržbou, při každém přesunu a po ukončení práce! Nikdy nepracujte s el. nářadím, pokud je jakýmkoli způsobem poškozené.

**b)** Pokud začne nářadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci.

**c)** Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, pokud jej budete provozovat v ořádkách, pro které bylo navrženo. Používejte správné nářadí, které je určeno pro danou činnost. Správné nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.

**d)** Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím spináčem. Používání takového nářadí je nebezpečné. Vadný spináč musí být opraven v certifikovaným servisem.

**e)** Odpojte nářadí od zdroje elektrické energie předtím, než začnete provádět jeho seřizování, výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření zamezí nebezpečí náhodného spuštění.

**f)** Nepoužívané elektrické nářadí uložte a uschovujte tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické nářadí v rukou nezkušených uživatelů může být nebezpečné. Elektrické nářadí skladujte na suchém a bezpečném místě.

**g)** Udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolejte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo k poškození ochranných krytů nebo jiných částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším použitím zajistěte jeho rádnou opravu. Mnoho úrazů je způsobeno špatně údržovaným elektrickým nářadím.

**h)** Režející nástroje udržujte ostře a čisté. Správně udržované a naostřené nástroje usnadňují práci, omezují nebezpečí zranění a práce s nimi se snáze se snaží kontrolo. Použijte jiných příslušenství než feč, která jsou uvedena v návodu k obsluze mohou způsobit poškození nářadí a být příčinou zranění.

**i)** Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání nářadí k jiným účelům, než pro jaké je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

**5. Používání akumulátorového nářadí**

**a)** Před vložením akumulátoru se přesvědčte, že je vypnuto v poloze „0-vypnuto“. Vložení akumulátoru do zapnutého nářadí může být příčinou nebezpečných situací.

**b)** K nabíjení akumulátoru používejte pouze nabíječky předepsané výrobcem. Použijte nabíječky pro jiný typ akumulátoru může mít za následek jeho poškození a vznik požáru.

**c)** Používejte pouze akumulátoru určené pro dané nářadí. Použití jiných akumulátorů může být příčinou zranění nebo vzniku požáru.

**d)** Pokud není akumulátor používán, uchovávejte ho odděleně od kovových předmětů, které jsou svorky, kliče, šrouby a jiné drobné kovové předměty, které by mohly způsobit spojení jednoho kontaktu akumulátoru s druhým. Zkratování akumulátoru může zapříčinit zranění, popáleniny nebo vznik požáru.

**e)** S akumulátoru zacházejte stejně. Při nešetrném zacházení může způsobit úraz nebo vznik požáru. S akumulátoru uniknut chemická látka. Vyuvarujte se kontaktu s touto látkou a pokud i přesto dojde ke kontaktu, vymýte postizěné místo proudem tekucí vody. Pokud se chemická látka dostane do očí, vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Chemická látka z akumulátoru může způsobit vážná poranění.

**6. Servis**

**a)** Nevyjmívejte části nářadí, neprovádějte sami opravy, ani jiným způsobem nezasahujte do konstrukce nářadí. Opravy nářadí svěřte kvalifikovaným osobám.

**b)** Každá oprava nebo úprava výrobku bez oprávnění naší společnosti je neprávní (může způsobit úraz, nebo škodu uživateli).

**c)** Elektrické nářadí vždy nechte opravit v certifikovaném servisním středisku. Používejte pouze originální nebo doporučené náhradní díly. Zajistěte tak bezpečnost Vaši i Vašeho nářadí.

## **DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Před použitím si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a pečlivě je uschovějte.

Dodržujte bezpečnostní ustanovení podle Vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů - ČSN 05 0630.

### **! - Tento symbol označuje nebezpečí zranění, nebo poškození zařízení .**

! V případě nedodržení pokynů uvedených v této příručce, hrozí riziko úrazu.

! Zařízení odpovídá platným technickým předpisům a normám.

! UPOZORNĚNÍ! Elektrickou instalaci invertoru může provést pouze kvalifikovaná osoba.

! UPOZORNĚNÍ! Invertor může v síťovém přívodu vytvořit napěťové vlny, které mohou poškodit jiná citlivá zařízení (např. počítače).

Aby jste se tomuto problému vyvarovali, doporučujeme vám, abyste invertor připojili k přívodu, na který nejsou připojeny počítače nebo jiná citlivá elektronická zařízení.

! NEBEZPEČÍ! Přímý kontakt s elektrickým okruhem svářecího invertoru je nebezpečný. Před připojením nebo odpojením kabelů, před údržbou nebo servisem je nutno invertor odpojit od zdroje elektrické energie.

! UPOZORNĚNÍ! Svářecí invertor nepoužívejte k činnostem, pro které nebyl navrhnut.

Svářecí invertor nepoužívejte, pokud je jakákoli z jeho částí poškozena nebo chybí. Mohlo by dojít k poruše zařízení nebo ke zranění obsluhy.

! UPOZORNĚNÍ! Dbejte na stav svařovacího kabelu, elektrodových kleští a ukostřovacích svorek. Optřebení na izolaci a na proud vodících částech mohou vyvolat nebezpečné situace a snížit kvalitu svařovacích prací.

### **Preprava**

Invertor byl vyvinut a navrhnut pro snadné zdvihání a přepravu. Dodržíte-li následující pravidla, můžete jej snadno přepravovat:

Před zvedáním a přemísťováním invertoru je třeba invertor odpojit od sítě a demontovat připojené svářecí kably. Invertor nezvedejte za kably ani netahejte po podlaze. Chraňte je před ostrými nebo brusnými předměty a nestupejte na ně. Kably nenapínejte ani neohýbejte.

Invertor lze zvednout za rukojet, která je na něm upevněna.

### **Umístění zařízení**

K invertoru musí být snadný přístup, zejména k ovládacímu panelu a připojení zařízení.

Zařízení neumísťujte ve stísněných prostorách, prašných a znečistěných místech.

Zařízení nesmí překážet v práci jiným osobám. Musí být umístěno tak, aby nedošlo k jeho pádu, tz. na stabilním a bezpečném místě.

Nepoužívejte invertor na dešti nebo ve vlhkém pro-

středí.

### **Instalace zařízení**

Instalace zařízení, provoz a údržba musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy.

Pravidelně provádějte údržbu přívodních kabelů. Pokud jsou poškozeny, vyměňte je.

Je zakázáno dotýkat se elektrických částí a elektrod holou rukou, používat vlhké rukavice nebo oblečení. Napájecí kabel nesmí být veden přes komunikace, kolejky a jiné kably.

Při každém přerušení práce invertoru vypněte. Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.

Svářecí zařízení je při svém provozu napájeno elektrickým proudem, a při provozu také vytváří velký elektrický proud, a proto na jeho chlazení nestačí pouze přirozené chlazení. Na chlazení zařízení se proto používá ventilátor, který je v něm zabudovaný. Dbejte na to, aby nebylo zabráněno přívodu vzduchu jakýmkoliv způsobem a zajistěte vzdálenost zařízení cca 0,3 metru od ostatních předmětů.

Zařízení nepřetěžujte! Dbejte na to, aby svářecí proud neprekračoval maximální elektrický proud daného pracovního režimu. Příliš velký elektrický proud způsobí poškození a vyhoření zařízení

### **Ochrana osob**

Je třeba zajistit vhodnými opatřeními svoji ochranu i ochranu třetích osob před zářením vznikajícím při svařování, před hlkem, vysokými teplotami a plynnými škodlivinami. Bez ochranné masky a ochranného oděvu se nikdy nevystavujte působení elektrického oblouku a žhaveného kovu. Svářecké práce prováděné bez dodržení zde uvedených předpisů mohou vést k těžkému poškození zdraví.

! UPOZORNĚNÍ! Světelné záření oblouku může poškodit oči a vyvolat popáleniny na kůži.

A. Noste ochranný oděv: nehořlavé pracovní rukavice, silnou košili s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty bez záložek a vysoké uzavřené boty. Tak ochráníte svou pokožku před zářením, které vydává elektrický oblouk a žhavený kov. Kromě toho je třeba nosit čepici nebo helmu (pro ochranu vlasů).

B. Na ochranu očí neste ochrannou masku s dostatečným filtrem (stupeň ochrany DIN 10 nebo vyšší). Totéž platí pro obličej, uši a krk. Osoby přítomné při svařování je třeba upozornit na to, aby se nedívaly do elektrického oblouku a nevystavovaly se záření.

C. V pracovním prostoru neste pomůcky na ochranu sluchu, neboť svářecí proces může představovat značné zatížení hlkem.

D. Především k ručnímu nebo mechanickému odstranění strusky jsou potřebné ochranné brýle s postranními kryty. Kousky strusky jsou zpravidla velmi horké a při čištění mohou odletět daleko. Dbejte rovněž na bezpečnost osob, které jsou s Vámi na pracovišti.

E. Místo svařování oddělte ohnivzdornou stěnou, protože záření a odlet jisker nebo strusky mohou ohrozit osoby v okolí případně způsobit požár nebo

výbuch.

F. Zabraňte přímému kontaktu pokožky nebo mokrého oděvu s kovovými částmi pod napětím. Noste suché resp. izolační ochranné pomůcky.

Po ukončení práce se v zařízení nachází zbytkový proud.

Neupevněný obrobek nedržte v rukách.

Obrobku se nedotýkejte blízko sváru, protože je horký. Nechte ho vychladnout. Elektrody se bezprostředně po použití nedotýkejte. Nechte ji vychladnout.

V blízkosti svářečky se nesmí pohybovat osoby se zavedeným kardiotimulátorem a invertefibrilátorem. Se svářečkou nepracujte po požití drog, alkoholu, léků a v případě únavy.

### **Prevence před požárem a výbuchem**

Zhavé kousky strusky a jiskry se mohou stát příčinou požáru.

Hořlavé předměty odstraňte nebo případně zakryjte nehořlavým materiálem. K této hořlavým materiálům patří: dřevo, piliny, části oděvu, laky a rozpouštědla, benzín, topný olej, zemní plyn, acetylén, propan a srovnatelného hořlavé látky.

A. Nesvářejte nádoby nebo potrubí, ve kterých byly uskladněny hořlavé látky – pevné, tekutiny nebo plyny. Nesvářejte materiály, které byly čistěné chlórovými čisticími prostředky (nebo podobnými látkami), protože výparý z činnosti oblouku mohou produkovat toxické plyny resp. může dojít k výbuchu

B. Jako prevenci požáru si v blízkosti přípravte vhodné hasicí prostředky např. hasicí přístroj, vodu, písek.

C. Svařování a řezání neprovádějte na uzavřených nádržích a potrubích.

### **Nebbezpečí otravy**

A. Pracovní prostor musí být dostatečně odvětraný! Plyny a kouř, které se uvolňují při svařování, jsou při delší době vdechování zdraví škodlivé. Proto dodržujte tyto předpisy:

B. Dbejte na dostatečné přirozené nebo nucené větrání v pracovním prostoru.

C. Všude, kde není dostatečný přívod vzduchu, je nutno pracovat s ochrannou dýchací maskou a přívodem čerstvého vzduchu.

D. Pozor! Unikající plyn představuje zdroj nebezpečí. Ochranné plyny jako argon jsou těžší než vzduch a v úzkých prostorách jej mohou vytlačit.

E. Základním pravidlem je jištění svářeče pracujícího v úzkých prostorách (v kotlích, výkopech) osobou zvenčí.

F. Při práci s olovem, zinkem, kadmiem, beryliem, a pozinkovanými a lakovanými materiály je potřebné nucené větrání. Svářec musí mít respirátor.

G. Nedostatečné větrání a současné symptomy otravy se projevují drážděním očí, nosu a hrtanu. V tom případě přeruďte práci a pracoviště lepě vyvětrejte. Pokud potíže trvají, svařování ukončete.

H. Svařování neprovádějte v blízkosti prostor, ve kterých se lakuje nebo odmašťuje. Tam mohou být (v důsledku těchto pracovních procesů) ve vzduchu páry s obsahem chlorovaných uhlíkových kyselin, které za působení vysokých teplot a záření elektrického oblouku tvoří vysoce jedovatý plyn fosgen.

I. Svářecí zařízení je vybavené ochranným obvodem proti přepětí nebo proti nadměrnému elektrickému proudu a teplu. Pokud hodnota napětí a výstupního proudu a tepla zařízení překročí bezpečnostní předpis, svářecí zařízení se automaticky samo vypne. Protože vyšší uvedené hodnoty by mohly způsobit poškození zařízení.

Pokud doba sváření překračuje povolenou dobu pracovního režimu, svářecí zařízení se vypne z důvodu vlastní ochrany. Protože je zařízení přehřáté, kontrolka svítí červeně. V tomto stavu je zakázáno vytáhnout vidlice, aby se zařízení stále chladilo. Pokud kontrolka zhasne a teplota se sníží na normální hodnotu, můžete opět svářet.

### **Sváření metodou TIG (v ochranné atmosféře)**

Pozor

Pracujete s jedovatým plynem, který představuje riziko udušení. Je nutné zajistění správného a dostatečného větrání na pracovišti. Vždy používejte ochranný respirační přístroj.

Uvnitř v nádobě se nachází plyn pod vysokým tlakem. Nesprávné zacházení může způsobit únik plynu, což může mít za následek vážné zranění osob.

Striktě dodržujte pravidla pro manipulaci s plynovými nádobaři.

Při práci musí být plynová nádoba upevněná ke stojanu, který plynovou nádobu zajistí proti pádu.

Plynovou nádobu nedávejte na místa, kde bude vystavena teplu nebo slunečnímu záření.

Pokud plyn nebudec používat, nasaděte na uzávěr plynové nádoby ochranný kryt.

Nepokládejte hořák svářečky na plynovou nádobu. Elektroda by přišla do styku s plynovou nádobou.

Ochranná atmosféra musí být vybavena nastavovacím prvkem průtoku a zároveň je potřeba zvolit správný objem proudícího vzduchu v závislosti na svářecím proudu.

Zajistěte, aby ventil na plynové nádobě byl otevřený a měl po dobu práce dostatečný tlak.

Obvykle by jste měli nádobu doplnit plynem, pokud vnitřní tlak klesne pod 0,5 MPa.

Ověřte si dobrou kvalitu wolframové tyčinky.

Volframová tyčinka bez zbrošeného hrotu nedokáže vykreslit oblouk a takéž činí oblouk nestabilním.

Po sváření vypínač ihned nevypínejte, ale s vypnutím počkejte 2-3 minuty. Protože vypnutím by se zastavil chladící ventilátor, zatímco transformátor by si uchoval předcházející hodnotu. Tím by se urychlilo stárnutí dílu a zkrátila by se jejich životnost.

### **Kontrolujte při každém použití:**

(1) Zkontrolujte přítomnost neobvyklých vibrací, zvuku a zápachu.

(2) Zda kabelový spoj není příliš zahrátý.

(3) Zapněte vypínač a zkонтrolujte zda chladící ventilátor svářečky běží bez omezení.

(4) Zda vypínač není poškozený.

(5) Zda způsob připojení kabelu a izolace jsou správné.

(6) Zda není kabel přerušený.

(7) Zda pracovní cyklus není přetížený.

### • Kontrolujte každé tři měsíce

(1) Spoj elektřiny a plynu

Zda upevňovací šroub spoje vstupního a výstupního kabelu není uvolněný. Zda nedošlo ke zrezavění a zda je izolace v pořádku.

(2) Uzemňovací kabel

Zda je rám svářecky rádně uzemněný.

(3) Odstranění prachu z vnitřní části stroje.

Jednou za půl roku provedte očištění vnitřních částí. Odmontujte kryt stroje a suchým stlačeným vzduchem odstraňte prach.

Pokud zařízení nepoužíváte, uskladněte ho na bezpečném, suchém místě mimo dosahu dětí.

**- Používejte ochranné prostředky proti hluku, prachu a vibracím !!!**

## TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY USCHOVEJTE !!!

### POPIS (A)

Invertor je usměrňovač s použitou nejdokonalejší technologií inverze.

Vývoj zařízení svářecího převodníku je považováno za revoluci v průmylu sváření.

Zdroj energie sváření může proniknout silnejší, kontrovanější a stabilnejší oblouk. Když se lepivost a pracovní prostor zkracuje, jeho reakce bude rychlejší. To znamená, že je to svářecí zařízení s různými dynamickými charakteristikami, které může být nastaveno na větší nebo menší oblouk.

Svářecí zařízení má nasledující charakteristiky: je efektivní, šetří energii, je kompaktní, se stabilním obloukem, dobré svařované spoje, vysoké bezzáťové napětí, dobrá kapacita kompenzační síly a je víceúčelový. Může svářet anticorovou ocel, legovanou ocel, uhlíkovou ocel, měď, hliník a další barevné kovy. Může se používat s elektrodami s rozdílnými vlastnostmi a materiály, včetně kyselých, zásaditých a zrnitých. Může se použít ve vysokých výškách, v různých atmosférických tlacích, vně i mimo objektu. V porovnání s klasickými svářeckami, je kompaktní, s malým objemem a hmotností, jednoduchý na instalaci a provoz.

Manual metal arc (MMA) je ruční svařování obalenou elektrodou. Využití této metody je hlavně při montážním svařování vzhledem k mobilitě zařízení.

**Invertor** - stejnosměrný svařovací zdroj určený pro ruční svařování obalenou elektrodou. Zdroj využívá moderních poznatků z oblasti výkonové a řídicí elektroniky. Díky tomu se vyznačuje vysokým výkonem při nízké hmotnosti a dobrými svařovacími vlastnostmi. Je vhodný pro použití při montážních a řemeslných pracích. Proudový rozsah umožňuje použití elektrod od průměru 1,6 mm do průměru 2,5/ resp. 4,0/ mm.

1. Síťový vypínač
2. Ochranný kryt

3. Regulátor nastavení proudu
4. Rychlospojka s polaritou „+“
5. Rychlospojka s polaritou „-“
6. Kontrolka přehřátí -LED dioda
7. LED dioda napájení
8. Síťový kabel
9. Rukojet
10. displej
11. Přepínač MMA/TIG (ARC/TIG)
12. Připojka přivedu plynu TIG
13. Připojka plynu pro TIG vybavení

### Popis na štítku

11. Způsob převodu  
(Převodník- transformátor- usměrňovač)
12. Model
13. Symbol pro ruční obloukové svařování s obalenými tyčovými elektrodami
14. Symbol napájení
15. Typ ochrany
16. Napětí bez zátěže
17. Vstupní napětí
18. Pracovní napětí
19. Max. vstupní proud
20. Efektivní pracovní proud
21. Nastavitelný výstupní proud
22. Evropská norma pro svářecky na ruční obloukové svařování s omezenou dobou zapnutí.
23. Pracovní proud
24. Pracovní cyklus,  
(v 10 minutové časové periodě - 35 % udává 3,5 minutové sváření, a 6,5 minuty klid, 100 % udává nepřetržité sváření)
25. Vstupní kmitočet
26. Sériové číslo
27. Třída izolace
28. Vysoké riziko vzniku úrazu elektrickým proudem
29. Symbol pro ruční TIG svařování


### Příslušenství (10)

Kabel uzemnění, kabel z držákem elektrod, ochranný štít, kartáč, TIG hořák - sada

### PIKTOGRAMY

Piktogramy a hodnoty uvedené na obalu výrobku :

- a) Hodnoty napájení
- b) Jmenovitý příkon
- c) Průměr elektrody
- d) Rozsah svářecího proudu

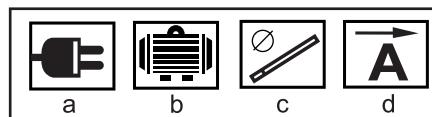

## **POUŽITÍ A PROVOZ**

Zařízení a stroje ASIST jsou určeny pouze pro domácí nebo hobby použití.

Výrobce a dovozce nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmínkách a při vysokém zatížení. Jakékoliv další doplňující požadavky musí být předmětem dohody mezi výrobcem a odběratelem.

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určené konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.

### **INSTALACE**

Elektrická energie je indukována zařízením s kompenzací napětí elektrické energie.

Zkontrolujte, zda je elektrická přípojka zajištěna v souladu s údaji na výkonovém štítku stroje. Zařízení je dimenzováno na kompenzaci výkyvů sítového napětí. Výkyvy  $\pm 15\%$  způsobí změnu svařovacího proudu o  $\pm 3\%$ . Zajistěte, aby větrací štěrbiny na čelním panelu nebyly ucpané a aby zůstaly volné i během používání přístroje. Tím zabráníte škodlivému přehřátí zařízení. Pokud je použit dlouhý kabel, za účelem předcházení poklesu napětí je doporučen větší průřez kabelů. Pokud je kabel příliš dlouhý, může to ovlivnit výkon systému napájení. Prodlužovací kabel do 10m průřez nejméně 1,5 mm<sup>2</sup>, od 10m do 20 m průřez nejméně 2,5 mm<sup>2</sup>, od 20m do 50 m průřez nejméně 4 mm<sup>2</sup>

Ujistěte se, že přívod vzachu do zařízení není blokován nebo zakrytý, aby chlazení zařízení dostatečně plnilo svoji funkci.

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, musí být inverter rádně uzemněn.

Je nutné aby uzemnění provedla osoba s odbornou kvalifikací.



### **Zapnutí/vypnutí**

Přístroj zapněte nastavením vypínače (1) do polohy "1". Kontrolka provozu (7) začne svítit.

Přístroj vypněte nastavením vypínače (1) do polohy "0".

Kontrolka provozu (7) zhasne.

### **Sváření obalovanou elektrodou (MMA)**

Přesně dodržujte bezpečnostní předpisy. Svářecké

příslušenství pevně připojte, abyste zabránili ztrátám energie.

1. Do čelisti držáku nasadte odpovídající elektrody.
2. Spojku zemního kabelu zasuňte do záporné svorky (-) s rychlouzávěrem a připojte ji do zemnící svérky v blízkosti místa sváření.
3. Spojku kabelu s držákem elektrod zasuňte do kladné svorky (+) s rychlouzávěrem.
4. DC-jednosměrné svářecí zařízení má dva způsoby spojení: kladné spojení a záporné spojení. K obrácení polarité je nutno rychlospojky přehodit, a sice spojku zemního kabelu do kladné svorky (+) a spojku držáku elektrod do záporné svorky (-).
5. Na přepínači pro volbu ampérů nastavte intenzitu svařovacího proudu.
6. Přepněte síťový vypínač do polohy „I“.
7. Invertor je připraven k použití.

Upozornění. Nevypínejte inverter po dobu sváření, mohlo by to způsobit vážné poškození zařízení. V přestávkách mezi svářením odkládejte držák elektrod tak, aby nemohlo dojít k poranění nebo zkratu mezi svářeným předmětem.

### **POUŽITÍ ELEKTROD ( rutilové a bazické )**

Pro méně zkušené svářče doporučujeme použít rutilovou elektrodu. Ta se snadněji zapaluje a dobře drží oblouk. Tato elektroda se připojuje na záporný pól invertoru. Zemníci svorka svářeného předmětu na kladný pól invertoru.

Specifikace	$\varnothing 1,6$	$\varnothing 2,0$	$\varnothing 2,5$	$\varnothing 3,2$	$\varnothing 4,0$
Proud	30-50A	40-80A	60-100A	80-150A	120-180A

Pro zkušené svářče doporučujeme použít bazickou elektrodu. Ta je citlivější na pretížení svářecím proudem a vyžaduje krátký oblouk, vytváří však hustě tekoucí kov a dobrou tavou lázeň. Tato elektroda se připojuje na kladný pól invertoru. Zemníci svorka svářeného předmětu na záporný pól invertoru.

Průměr elektrody je nutné volit s ohledem na druh a charakter svářeného materiálu.

Svářecí proud závisí na průměru použité elektrody, tloušťce materiálu, tvaru sváru a způsobu sváření. Při menším proudu vzniká malé prováření s méně množstvím taveniny, při větším proudu větší prováření, ale také větší množství špatně kontrolované taveniny. Při sváření nad hlavou a v podobných těžších polohách volíme menší proud.

Rychlosť sváření by měla být taková, aby svár byl široký alespoň jako průměr elektrody. Při malé rychlosti je svár zbytečně široký, při velké rychlosti je svár nedostatečný.

Konec elektrody by měl být veden v malé vzdálenosti nad svářeným materiálem. Ve vzdálenosti přibližně jaká je tloušťka jádra elektrody. Dlouhý oblouk způsobuje malé prováření a značné rozstřikování svárového kovu.

Krátký oblouk způsobuje nadměrné hromadění kovu.

Úhel sklonu mezi elektrodou a svařovanými materiály by měl být stejný, je možné ho však měnit v závislosti na tvaru svařovaných materiálů. Elektrodu byste měli naklánět proti materiálu velmi mírně. Při sváření bez sklonu dochází k předbíhání strusky před svařovaným spojem.

### Svařování s vybavením TIG

Dbejte na to, že podle toho, jaký materiál má být svařován, musí být použit příslušný plyn.

Ocel (Fe) = ArCO<sub>2</sub>  
Ušlechtilá ocel (V2A) = ArO<sub>2</sub>

Připojení přístroje:

1. Spojte přípojku přívodu plynu (12) s redukčním ventilem plynové lávhe.

Pozor! Dbejte na to, při svařování metodou TIG připojte kabel s ukostřovací svorkou na kladný pól a vybavení TIG na záporný pól.

2. Připojte vybavení TIG na záporný pól (5) na přední straně přístroje.

Připojte kabel s ukostřovací svorkou na kladný pól (4) na přední straně přístroje.

3. Připojte vybavení TIG na přípojku plynu (13).
4. Připojte plynovou láhev k přívodu plynu (12)

Pozor! Plynová láhev musí být připojena přes redukční ventil. Průtokové množství plynu může být nastaveno na redukčním ventilu a na rukojeti hadice TIG.

Podle svařovacího proudu a opracovávaného materiálu by měl být nastaven průtok plynu cca 5-15 l/min.

5. Než začnete se svařováním, musí být wolframová jehla naostřena.

Při zavádění wolframové jehly by se mělo dbát na to, aby tato vycinávala cca 5 mm z keramické hubice.

6. Nyní otevřete plynový ventil na hořáku.
7. Přepněte přepínač (11) do polohy TIG „I“.
8. Zapněte přístroj a nastavte na potenciometru (3) svařovací proud.

9. K zapálení se nyní keramická hubice přiloží šikmo na svařovaný materiál a wolframová jehla se k materiálu přiblížuje rovnoramennými, opakoványmi pohyby tak dlouho, až vznikne elektrický oblouk. Při svařování udržujte konstantní vzdálenost od obrobku (cca 1-1,5 krát průměr elektrody). Po svařování odložte svařovací hořák a ukostřovací svorku odděleně od sebe.

### Ochrana proti přehřátí.

Svářečka je vybavena ochranou proti přehřátí, která chrání svařovací transformátor před přehřátím. Pokud ochrana proti přehřátí zareaguje, svítí na přístroji kontrolka (6). Nechte svářečku nějaký čas ochladit.

### PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE PO DOBU SVÁŘENÍ MŮŽETE SETKAT

Sváření mohou ovlivňovat různé faktory. Svářecí materiály, faktory prostředí a napájení. Uživatel se musí snažit dodržet všechny podmínky sváření.

A. Sváření obloukem - důležité podmínky:

1. Dbejte na to, aby byla kvalita elektrod vysoká (stav hrotu a pod.)

2. Pokud není elektroda vyušená, způsobí nekvalitní oblouk, vzrosté poškození svářu a současně se zhorší kvalita.

3. Pokud používáte nadměrně dlouhý prodlužovací kabel, klesá napájecí napětí.

B. Výstupní elektrický proud nemá předepsanou hodnotu:

Pokud se hodnota napájecího napětí odchyluje od předepsané hodnoty, způsobí to odchýlení výstupního elektrického proudu od předepsané hodnoty.

C. Elektrický proud není při provozu zařízení stabilní: Způsobují to následující faktory:

1. Změnilo se síťové napětí.
2. Existuje škodlivé rušení z elektrické sítě nebo od jiného zařízení

D. Při sváření se tvoří příliš velké kapky:

1. Příliš velký elektrický proud na daný průměr elektrody.
2. Polarita připojení výstupní svorky je nesprávná, měla by se nastavit opačná polarita.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

! Před čištěním a údržbou, vždy vytáhněte přívodní kabel zařízení ze zásuvky.

Zařízení ukládejte v suchu a mimo dosah dětí.

1. Pravidelně invertor čistěte suchou a čistou utěrkou. Pokud zařízení pracuje v prostředí, které je znečištěné dýmem a znečištěným ovzduším, zařízení by se mělo čistit každý den.

2. Na čištění můžete použít stlačený vzduch, pozor však na jeho velký tlak, aby se předešlo poškození malých částí uvnitř stroje.

3. Zamezte, aby se do vnitř zařízení dostala voda. Pokud se tak nedopatříme stalo, prosím osušte vnitřek zařízení a kontaktujte servisní středisko.

### TECHNICKÉ ÚDAJE AETW160

Vstupní napětí	230 V
Vstupní kmitočet	50 Hz
Jmenovitý výkon	6,4 KW
Jmenovitý vstupní proud	23,0 A
Napětí bez zátěže	80 V
Rozsah svářecího proudu	10-160 A
Jmenovité vystupní napětí	26,4 V
Pracovní cyklus	160 A/60 %
Elektrody	max. ø 4,0
Krytí IP	IP 21S
Hmotnost	10 kg
Třída ochrany	I.
Rozměry	390x160x310 mm

### TECHNICKÉ ÚDAJE AETW180

Vstupní napětí	230 V
Vstupní kmitočet	50 Hz
Jmenovitý výkon	8,0 KW
Jmenovitý vstupní proud	27,8 A
Napětí bez zátěže	80 V

Rozsah svářecího proudu	10-180 A
Jmenovité vystupní napětí	27,2 V
Pracovní cyklus	180 A/60 %
Elektrody	max. ø 4,0
Krytí IP	IP 21S
Hmotnost	10,0 kg
Třída ochrany	I.
Rozměry	390x160x310 mm

Změny vyhrazeny.

---

## **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

---

### **ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ**

---



Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

**Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!**

Podle evropské směrnice WEEE (2002/96/ES) o starých elektrických a elektronických zařízeních a její aproximace v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí odevzdáno v místě koupě podobného nářadí, nebo v dostupných sběrných střediscích určených ke sběru a likvidaci elektronářadí. Takto odevzdané elektronářadí bude shromážděno, rozebráno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Výrobek splňuje požadavky dle směrnice RoHS (2002/95/EC).

---

## **ZÁRUKA**

---

V přiloženém materiálu najdete specifikaci záručních podmínek.

### Datum výroby

Datum výroby je zakomponováno do výrobního čísla uvedeného na štítku výrobku. Výrobní číslo má formát AAAA-CCCC-DD-HHHHH -

kde AAAA je rok výroby a DD je měsíc výroby.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

*My, dovozce do EU*

**WETRA-XT, ČR s.r.o.**

U Libeňského pivovaru 63/2

180 00 Praha 8, Czech Republic

IČO: 25632833

*prohlašujeme, že výrobek*

**Typ:**

**AETW160, AETW180**

**Název:**

**SVÁŘECÍ INVERTOR**

**Technické parametry**

Hodnoty napájení

230V~50Hz

Příkon

6,4kW, 8,0kW

Napětí bez zátěže

80V

Rozsah svářecího proudu

10-160A, 10-180A

*splňuje všechna příslušná ustanovení následujících předpisů Evropských společenství:*

EC Machinery Directive (MD) 2006/42/EC (98/37/EC)

EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC

EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC

Noise directive (ND) 2005/88/EC (2000/14/ EC)

*Testování výrobku a ES přezkoušení typu provedla autorizovaná firma:*

AUGER CERTIFICATION & TESTING SERVICE LTD, SUITE 8525, 16-18 CIRCUS ROAD,  
ST.JOHN'S WOOD, LONDON, NW8 6PG , ENGLAND

*Vlastnosti a technické specifikace výrobku odpovídají následujícím normám EU :*

EN 60974-1

EN 60974-10

EN 55011

*Osvědčení a výsledky testování jsou zaznamenány v následujících certifikátech a test-reportech:*

Certifikát č.: Test Report č.

AC/0440909

05762222

*Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:*

Alexandr Herda, general manager

WETRA-XT, ČR s.r.o.

U Libeňského pivovaru 63/2

180 00 Praha 8, Czech Republic

*Datum:* 2011-09-04

Alexandr Herda, general manager



Praha, 2011-09-04

Originál ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SK

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****Tieto bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte, zapamäťajte a uschovajte.**

Upozornenie! Pri používaní elektrických strojov a elektrického náradia je nutné rešpektovať a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny z dôvodu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zranením osôb a nebezpečím vzniku požiaru. Výrazom „elektrické náradie“ je vo všetkých nižšie uvedených pokynoch myšlené nie len náradie napájané z elektrickej siete (napájacím káblom) ale i náradie napájanie z akumulátora. (bez napájacieho kábla).

Odložte všetky varovania a pokyny pre budúce použitie.

**1. Pracovné prostredie**

a) Udržujte pracovný priestor v čistom stave a dobre osvetlený. Nepriehľadok a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou úrazov. Odložte náradie, ktoré práve nepoužívate.

b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, to známené v miestach, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú isky, ktoré môžu byť príčinou vznietenia prachu alebo výparov. Zabráňte zveriatám prístup k náradiu.

c) Pri používaní el. náradia zabráňte prístupu nepovolaným osobám do pracovného priestoru, najmä deťom. Ak budete vyrúšovaní, môžete stratiť kontrolu nad pracovnou činnosťou. V žiadnom prípade nenechávajte el. náradie bez dohľadu.

**2. Elektrická bezpečnosť**

a) Vidlicu napájacieho kabla elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte el. privodný kábel. Náradie, ktoré má na vidlici prívodnej šnúry ochranný kolík, nikdy neprípravajte rozvodkami alebo inými adaptérmi. Nepoškodené vidlice a zodpovedajúce zásuvky znižia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo zamotané privodné káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa sietová šnúra poškodi, musí sa nahradíť osobitou sieťovou šnúrou, ktorú možno dosiať v výrobco alebo jeho obchodného zástupcu.

b) Vyuvarajte sa dôtyku tela s uzemnenými plochami, ako napr. potrubné systémy, stĺpy, ústredného kúrenia, šporák a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je Vaše telo spojené zo zemou.

c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo vode. Elektrického náradia sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Elektrické náradie nikdy nevystavujte pod tečiúcou vodou ani ho neponárajte do vody.

d) Nepoužívajte napájaci kábel k inému účelu, než pre aký je určený. Nikdy nenoste a netiahajte elektrické náradie za napájaci kábel. Nevyťahujte vidlicu zo zásuvky ľahom za kábel. Zabráňte mechanickému poškodeniu elektrických kábelov ostriom alebo horúcim predmetom

e) El. náradie bolo vyrobené výlučne pre napájanie stredievým el. prúdom. Vždy skontrolujte, či el. napátie zodpovedá údaju uvedenému na typovom štítku.

f) Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel príp. vidlicu, alebo spadol na zem a je akýmkoľvek spôsobom poškodený.

g) V prípade použitia predĺžovacieho kabla vždy skontrolujte či jeho technické parametre odpovedajú údajom uvedeným na typovom štítku náradia. Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predĺžovacie kábel vhodnej pre vonkajšie použitie. Pri používaní predĺžoviacich bubnov je potrebné ich rovnovažiť, aby nedochádzalo k ich prehriatiu.

h) Ak je elektrické náradie používané vo vlnkých priestoroch alebo vonku je povolené používať ho iba ak je zapojené do el. obvodu s prípadom chráničom  $\leq 30$  mA. Použite el. obvodu s chránicom /PCD/ znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

i) Držte el. ručné náradie výlučne za izolované plochy určené na uchopenie, pretože pri prevádzke može dôjsť ku kontaktu rezacejho či vŕtacieho príslušenstva so skrytím vodicom alebo vlastnou šnúrou.

**3. Bezpečnosť osôb**

a) Pri používaní elektrického náradia budte pozorní a ostražití, venujte maximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve prevádzkate. Sústreďte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavení, alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíliková neopozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci s el. náradím nedejte, nepite a nefajčite.

b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Používajte ochranné prostriedky odpovedajúce druhu práce, ktorú prevádzkate. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protismykovou úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú riziko poranenia osôb.

c) Vyuvarajte sa neúmyseľnému zapnutiu el. náradia. Neprenášajte el. náradie, ktoré je pripojené k elektrickej sieti, s prstom na vypínači alebo na spúšť. Pred pripojením k elektrickému napájaniu sa uistite, či vypínač alebo spúšť sú v polohе „vypnuté“. Prenášanie el. náradia s prstom na vypínači alebo pripojanie vidlice el. náradia do zásuvky zo zapnutým vypínačom môže byť príčinou väzíchých úrazov.

d) Pred zapnutím el. náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovací kľúč alebo nástroj, ktorý zostane pripojený k otáčajúcej sa časťi elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.

e) Vždy udriezť stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy nepreredujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení.

f) Oblekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovné oblečenie. Nenosite voľné oblečenie ani šperky. Dabajte na to, aby sa vaše vlasy, oblečenie, rukavice alebo iná časť Vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti rotujúcich alebo rozprálených časťi el. náradia.

g) Pripojte el. náradie k odsávaniu prachu. Ak má el. náradie možnosť

pripojenia zariadenia na zachytávanie alebo odsávanie prachu, uistite sa, že došlo k jeho riadnemu pripojeniu a používaniu. Použíte takýchto zariadení môžete obmedziť nebezpečenstvo vznikajuce prachom.

h) Pevné uprevnite obrubok. Použite stolársku svorku alebo zverák pre uprevnenie obrubku, ktorý bude bolo obrábať.

i) Nepoužívajte akékoľvek náradie ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných onemávacích či návykových látok.

j) Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali pokyny ohľadom použitia zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa nehrájú so zariadením.

**4. Používanie a starostlivosť o elektrické náradie.**

a) El. náradie vždy odpojte od el. siete v prípade akéhokoľvek problému pri práci, pred každým cistením alebo údržbou, pri každom presune a pri ukončení činnosti! Nikdy nepracujte s el. náradím, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené.

b) Ak začíname náradie vydávať abnormálne svetlo alebo zápach, okamžite ukončite prácu.

c) Elektrické náradie nepreťažujte. Elektrické náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak s ním budete pracovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. Vhodné náradie bude dobré a bezpečne vykonávať prácu, pre ktorú bolo vyrobené.

d) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nemožno bezpečne zapnúť a vypnúť viaľačím vypínačom. Používanie takeho náradia je nebezpečné. Vadný vypínač musí byť opravený certifikovaným servisom.

e) Odpojte náradie od elektrickej siete predtým, než začnete prevádzkať jeho nastavenie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie obmedzuje nebezpečenstvo hľadanej srušenia.

f) Nepoužívanie elektrické náradie uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených užívateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.

g) Starostivo udržujte elektrické náradie v dobrém stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa časťí a ich pohyblivosť. Kontrolujte či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných časťí, ktoré môžu ohroziti bezpečnosť funkcií elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zaistite jeho opravu. Mnoho úrazov je spôsobené nesprávnou údržbou elektrického náradia.

h) Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržované a naoštené nástroje náradie využívajúce, obmedzujú nebezpečenstvo úrazu a prácu s nimi sa lepšie kontroluje. Používanie iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené v návode na obsluhu alebo doporučené dovozcom môže spôsobiť poškodenie náradia a byť príčinou úrazu.

i) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atd. používajte v súlade s týmto pokynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétné elektrické náradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh prevádzky práce. Používanie náradia na iné účely, než pre aké je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

**5. Používanie akumulátorového náradia**

a) Pred vložením akumulátora sa uistite, že je vypínač v polohе „0-vypnuté“. Vloženie akumulátora do zapnutého náradia môže byť príčinou nebezpečných situácií.

b) K nabijaniu akumulátora používajte len nabíjačky predpisane výrobcom. Používanie nabíjačky pre iný typ akumulátora môže mať za následok jeho poškodenie a vznik požiaru.

c) Používajte iba akumulátoru určené pre dané náradie. Použitie iných akumulátorov môže byť príčinou úrazu alebo vzniku požiaru.

d) Ak nie je akumulátor používaný, uschovávajte ho oddelenie od kovových predmetov ako sú svorky, kľúče, skrutky a iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli spôsobiť spojenie jedného kontaktu akumulátora s druhým. Vyskrtovanie akumulátora môže zapríčiniť úraz, popáleniny alebo vznik požiaru.

e) S akumulátorm zaobchádzajte šetrne. Pri nešetronom zaobchádzaní môže z akumulátora uniknúť chemická látka. Vyuvarajte sa kontaktu s nou. Ak predsa dojde k kontaktu s touto chemickou látou, vymyte postihnuté miesto prídom tečúcim vodom. Ak sa chemická látka dostane do očí, vyhľadajte ihned lekársku pomoc. Chemická látka z akumulátora môže spôsobiť väčšie poranenie.

**6. Servis**

a) Nevyrieňajte časti náradia, neprevádzkajte sami opravy, ani iným spôsobom nezasahujte do konštrukcie náradia. Opravy náradia zverte kvalifikovaným osobám.

b) Každá oprava alebo úprava výrobku bez oprávnenia našej spoločnosti je nepríпустná (môže spôsobiť úraz, alebo škodu užívateľovi).

c) Elektrické náradie vždy nechajte opraviť v certifikovanom servisnom stredisku. Používajte iba originálne alebo doporučené náhradné diely. Zaistite tak bezpečnosť Vás a Vášho náradia.

## **DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Pred použitím si prosím prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a starostlivo ich uchovajte.

Dodržujte bezpečnostné ustanovenia pre zariadenie podľa Vyhlášky MPSVR č.718/2002 z.z. a bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov- STN 05 0630/94.

### **! - Tento symbol označuje nebezpečenstvo zranenia, alebo poškodenia zariadenia .**

**!** V prípade nedodržania pokynov uvedených v tejto príručke, hrozí riziko úrazu.

Iinvertorová zváračka zodpovedá platným technickým predpisom a normám.

**! UPOZORNENIE!** Elektrickú inštaláciu invertora môžu vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnici.

**! UPOZORNENIE!** Inventor môže v sietovom prívode produkovať napäťové vlny, ktoré môžu poškodiť iné citlivé zariadenia (napr. počítače).

Aby ste sa tomu vyhli, odporúčame vám aby ste invertor pripojili k prívodu, na ktorý nie sú napojené iné citlivé zariadenia.

**! NEBEZPEČENSTVO!** Priamy kontakt s okruhom invertora je nebezpečné. Pred pripojením alebo odpojením káblov, alebo pred údržbou alebo servisom musíte inverter odpojiť od zdroja elektrickej energie.

**! UPOZORNENIE!** Inventor nepoužívajte na práce, na ktoré neboli navrhnutý.

Invertor nepoužívajte, ak je ktorákoľvek z jeho časti poškodená alebo chýba. Mohlo by to spôsobiť poruchu a/alebo poranenie.

**! UPOZORNENIE!** Dbajte na stav zváracích káblov, elektródových klieští ako aj svorky kostry, pretože opotrebenie na izolácii a na ostatných súčasťach, ktorými vedie elektrický prúd, môže zapríčiňať nebezpečnú situáciu a zmeniť kvalitu práce so zváračkou.

### **Preprava**

Invertor bol vyvinutý a skonštruovaný pre jednoduchú manipuláciu a dopravu. Ak dodržíte nasledovné pravidla, môžete ho jednoducho prepravovať:

Pred zdvíhaním a premiestňovaním invertoru je potrebné odpojiť ho od el. siete a demontovať pripojené káble. Invertor nezdvíhajte za káble ani ho neťahajte po podlahe. Káble ochráňte pred ostrými alebo abrazívnymi predmetmi a nestojte na nich, nenapínajte ich ani ich neohýňajte.

Invertor zdvíhajte za rukoväť, ktorá je na ňom upevnená.

### **Umiestnenie zariadenia**

K invertoru musí byť ľahký prístup najme k ovládaciemu panelu a k pripojeniu zariadenia.

Zariadenie neumiestňujte v stiesnených priestoroch, prásnych a špinavých miestach.

Zariadenie nesmie prekážať v práci iným osobám. Mu si byť umiestnené tak aby nedošlo k jeho pádu, na stabilnom a bezpečnom mieste.

Nepoužívajte invertor v mokrom alebo vlhkom

prostredí.

### **Inštalácia zariadenia**

Inštalácia zariadenia, prevádzka a údržba musia byť vykonané v súlade s bezpečnostnými predpismi. pravidelne vykonávajte údržbu prívodných káblov. v prípade poškodenia ich vymeňte.

Je zakázané dotýkať sa elektrických častí a elektród holou kožou, nosieniu vlhkých rukavíc alebo oblečenia. Uzemnenie prevedte čo najbližšie k zariadeniu. Zabráňte prechodu káblov cez komunikácie, koľajnice, iné káble.

Pri každom prerušený práce vypnite zváračku-nenechávajte zapnutú zariadenie bez dozoru.

Zváracie zariadenie je pri svojej prevádzke napájané elektrickým prúdom, a pri prevádzke tak tiež vytvára veľký elektrický prúd, a preto na jeho chladenie nepostačuje iba prírodné vetranie. Na chladenie zariadenia sa preto používa ventilátor, ktorý je v ňom zabudovaný. Dbajte na to, aby nebol prívod vzduchu upchatý alebo niečím prekrytý a aby bola vzdialenosť stroja cca 0,3 metrov od ostatných predmetov.

Zariadenie nepreťažujte! Dbajte na to, aby zvárací prúd neprekračoval maximálny elektrický prúd daného pracovného režimu. Príliš veľký elektrický prúd spôsobí poškodenie a zhorenie zariadenia

### **Ochrana osôb**

Je potrebné zaistiť vhodnými opatreniami svoju ochranu i ochranu tretích osôb pred žiareniom vznikajúcim pri zváraní, pred hlukom, vysokými teplotami a plynými škodlivinami. Bez ochranej masky a ochranného odevu sa nikdy nevystavujte pôsobeniu elektrického oblúku a žeravého kovu. Zváračské práce prevádzané bez dodržiavania všetkých uvedených predpisov môžu viest' k ťažkému poškodeniu zdravia.

**! UPOZORNENIE!** Svetelné žiarenie svetelného oblúka môže väzne poškodiť zrak a spôsobiť popáleniny na pokožke.

A. Noste ochranný odev: nehorľavé pracovné rukavice, hrubú košefu s dlhými rukávmi, dlhé nohavice bez manžiet a vysoké uzavreté pracovné topánky. Tak ochránite svoju pokožku pred žiareniom, ktoré vydáva elektrický oblúk a žeravý kov. Okrem toho je treba nosiť čiapku alebo ochrannou prilbu (pre ochranu vlasou).

B. Na ochranu očí neste ochrannú masku s dostatočným filtrom (stupeň ochrany NR 10 alebo vyšší). To tiež platí pre tvár, uši a krk. Osoby prítomné pri zváraní je potrebné upozorniť na to, aby sa nedívali do elektrického oblúku a nevystavovali sa žiareniu.

C. V pracovnom priestore neste pomôcky na ochranu sluchu, pretože zvárací proces môže predstavovať značné zafázenia hlukom.

D. Predovšetkým k ručnému alebo mechanickému odstráneniu trosky sú potrebné ochranné okuliare z bočnými krytmi. Kúsky trosky sú spravidla veľmi horúce a pri čistení môžu odletieť daleko. Dbajte tiež na bezpečnosť osôb, ktoré sú s Vami na pracovisku.

E. Miesto zvárania oddelte ohňovzdornou stenou, pretože žiarenie a odlet iskier alebo trosky môžu ohroziť osoby v okolí, prípadne spôsobiť požiar alebo výbuch.

F. Zabránte priamemu kontaktu pokožky alebo mokrého oblečenia s kovovými časťami pod napätiem. Noste suché resp. izolačné ochranné pomôcky.

Po ukončení práce sa v zariadení nachádza zostatkový prúd.

Neupevnený obrobok nedržte v rukách.

Obrobku sa nedotýkajte blízko zvaru, pretože je horúci. Nechajte ho vychladnúť. Elektródy sa bezprostredne po použití nedotýkajte. Nechajte ju vychladnúť.

V blízkosti invertora sa nemôžu pohybovať osoby zo zavedením kardiostimulátorom a invertefibrilátorom.

S invertorom nepracujte pod vplyvom drog, alkoholu, liekov alebo ak ste unavený.

### **Prevencia pred požiarom a výbuchom**

Žeravé kúsky trosky a iskry s môžu stať príčinou požiaru.

Horľavé predmety odstráňte alebo prípadne zakryte nehorľavým materiálom. K týmu horľavým materiálom patrí: drevo, piliny, časti odevu, laky a rozpúšťadla, benzín, vykurovací olej, zemní plyn, acetylén, propán a podobné horľavé látky.

A. Nezvárajte nádoby alebo potrubia, v ktorých boli uskladnené horľavé materiály – pevné, tekutiny alebo plyny. Nezvárajte materiály, ktoré boli čistené chlórviními čistiacimi prostriedkami (alebo podobnými), pretože výparu z činnosti oblúka môžu produkovať toxické plyny resp. môže dôjsť k výbuchu

B. Ako prevenciu požiaru si v blízkosti pripravte vhodné hasiacie prostriedky napr. hasiaci prístroj, vodu, piesok a pod.

C. Zváranie a rezanie neprevádzajte na uzavretých nádržiach a potrubiah.

### **Nebbezpečie ottravy**

A. Pracovná oblasť musí byť adekvátnie vetraná!

Plyny a dym, ktoré sa uvoľňujú pri zváraní, sú v prípade dlhšieho vdychovania zdraviu škodlivé. Preto dodržujte tieto predpisy:

B. Dabajte na dostatočné prirodzené alebo nútene vetranie v pracovnom priestore.

C. Väzade, kde nieje dostatočný prívod vzduchu, je nutné pracovať s ochrannou maskou a prívodom čerstvého vzduchu.

D. Pozor! Unikajúci plyn predstavuje zdroj nebezpečia. Ochranné plyny ako argón je ľahší ako vzduch a v úzkych priestoroch ho môžu vytlačiť.

E. Základným pravidlom je istenie zvárača pracujúceho v úzkych priestoroch (v kotloch, výkopoch) osobou zvonku.

F. Pri práci s olovom, zinkom, kadmiom, berýliom, a pozinkovanými a lakovanými materiálmi je potrebné nútene vetraní. Zvárač musí mať respirátor.

G. Nedostatočné vetranie a súčastne symptómy ottravy sa prejavujú dráždením očí, nosa a hrtanu. V tom prípade prerušte prácu a pracovisko lepšie vystrejte. Ak problémy pretrvávajú, zváranie ukončite.

H. Zváranie neprevádzajte v blízkosti priestorov, v ktorých sa lakuje alebo odmašťuje. Tam môžu byť (v dôsledku týchto pracovných procesov) vo vzduchu parý s obsahom chlórovaných uhľovodíkov, ktoré za spôsobeniu vysokých teplôt a žiarenia elektrického oblúku tvorí vysoko jedovatý plyn fosfén.

I. Zváracie zariadenie je vybavené ochranným obvodom voči prepátiu alebo nadmernému elektrickému prúdu a teplu. Ak hodnota napäťia a výstupného prúdu a teplota zariadenia prekročí normatívny predpis, zváracie zariadenie sa automaticky samo zastaví. Pretože vyššie uvedené podmienky by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia,

Ak doba zváracie prekračuje povolenú dobu pracovného režimu zváracie zariadenie sa zastaví z dôvodu vlastnej ochrany. Pretože je zariadenie prehriate, kontrolka svieti načerveno. V tomto stave nesmiete vytiahnuť zástrčku, aby sa zariadenie nadálej chladilo. Ak sa kontrolka vypne a teplota sa zníži na normálnu hodnotu, môžete opäť zvárať.

Zváranie metódou TIG (v ochranné atmosfére)

Pozor

Pracujete z jedovatým plynom, ktorý predstavuje riziko zadusenia sa, je nutné zabezpečenie správne a dostatočné vetrania na pracovisku, vždy používajte ochranný respiračný prístroj.

Vo vnútri fľaše sa nachádza plyn pod vysokým tlakom, nesprávne zaobchádzanie spôsobí únik plynu, čo môže mať za následok väzne zranenie osôb

-Strikne dodržiavajte pravidlá pre manipuláciu s plynovými fľašami

-Pri práci musí byť plynová fľaša upevnená k stojanu, ktorý plynovú nádobu zaistí proti pádu.

-Plynovú fľašu nedávajte na miesta, kde bude vystavená teplu alebo slnečnému žiareniu

-Ak plyn už nebude používať, nasadte na uzáver plynovej fľaše ochranný kryt

-Nekladte horák zváračky na plynovú fľašu, elektróda by príšla do styku s plynovou fľašou

Ochranná atmosféra musí byť vybavená nastavovacím prvkom objemu príetoku a musíte zvoliť správny objem prúdiaceho vzduchu v závislosti od zváracieho prúdu. Zabezpečte, aby ventil na fľaši bol otvorený a mal dostatočný tlak počas práce. Obvykle by ste fľašu s plynom mali doplniť, ak jej vnútorný tlak klesne pod 0,5 MPa.

Overte si dobrú kvalitu volfrámovej tyčky.

Volfrámová tyčka bez zbrúseného hrotu nedokáže ľahko vykresliť oblúk a taktiež robí oblúk nestabilným.

Po zváraní nevypínajte vypínač ihned, ale jednoducho počkajte 2 – 3 minúty.

Pretože by sa zastavil chladiaci ventilátor a transformátor by si uchoval predchádzajúcu teplotu. Týmto spôsobom by sa urýchliло starnutie dielov a skrátila ich životnosť.

Kontrolujte pri každom použití:

- (1) Skontrolujte prítomnosť nezvyčajných vibrácií, zvukov a zápachu.
- (2) Či je kábelový spoj bez prítomnosti nezvyčajného tepla.
- (3) Zapnite vypínač a skontrolujte, či chladiaci ventilátor zváračky beží exibilne alebo nie.
- (4) Či vypínač nie je poškodený.
- (5) Či je spôsob pripojenia kábla a izolácia správna.
- (6) Či kábel nie je prerušený.
- (7) Či pracovný cyklus nie je preťažený.

- Kontrolujte každé tri mesiace

- (1) Spojte elektriny a plynu

Či upevňovacia skrutka spoja vstupného a výstupného kábla nie je uvoľnená. Či nedošlo k nezvyčajnému zhrdzaveniu a či je izolácia dobrá.

- (2) Uzemňovač kábel

Či je rám zváračky riadne uzemnený.

- (3) Odstránenie prachu z vnútorej časti stroja

Raz za pol roka vykonajte očistenie vnútorných častí, Odmontujte bočnú stenu a horné veko a suchým stačením vzduchom prach odstráňte.

Ak zariadenie nepoužívate, uskladnite ho na bezpečnom, suchom mieste mimo dosahu detí.

## **TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY USCHOVAJTE!!!**

---

### **POPIST (A)**

---

Zvárací invertor je usmerňovač s použitou najdokonalejšou technológiou inverzie.

Vývoj zariadenia zváracieho prevodníka je považované za revolučiu v priemysle zvárania.

Zdroj energie zvárania môže ponúknut' silnejší, koncentrovanejší a stabilnejší oblúk. Keď sa lepivosť a pracovný priestor skracuje, jeho odozva bude rýchlejšia. To znamená, že je to zvárací prístroj s rozličnými dynamickými charakteristikami ktorý môže byť nastavtený na mäkší alebo tvrdší oblúk.

Zvárací prístroj má nasledovné charakteristiky:  
je efektívny, šetrí energiu, kompaktný, so stabilným oblúkom, dobré zvarové spoje, vysoké bezzáťažové napätie, dobrá kapacita kompenzačnej sily a je viacúčelový. Môže zvárať nehrdzavejúcu ocel', legovanú ocel', uhlíkovú ocel', med', nerez hliník a ďalšie farebné kovy. Môže sa používať s elektródami s rozdielnymi špecifikáciami a materiálmi, vrátane kyslých, zásaditých a zrnnitých. Môže sa použiť vo vysokých výškach, na otvorenom vzduchu a vo vnútri alebo vonku . V porovnaní s klasickými produktmi, je kompaktný s malým objemom a hmotnosťou, jednoduchý na inštaláciu a prevádzku.

Manual metal arc (MMA) - je ručné zváranie obalenou elektródou. Využitie této metódy je hlavne pri montážnom zváraní vzhľadom k mobilite zariadenia.

Invertor - stejnosmerný zvárací zdroj určený pre ručné zváranie obalenou elektródou. Zdroj využívá

moderných poznatkov v oblasti výkonovej a riadiacej elektroniky. Vďaka tomu sa vyznačuje vysokým výkonom pri nízkej hmotnosti a dobrými zváracimi vlastnosťami. Je vhodný pre použitie pri montážnych a remeselných práciach. Prúdový rozsah umožňuje použitie elektród od priemeru 1,6 mm do priemeru 2,5/ resp. 4,0/ mm.

1. Sieťový vypínač
2. Ochranný kryt
3. Regulátor nastavenia prúdu
4. Rýchlospojka s polaritou „+“
5. Rýchlospojka s polaritou „-“
6. Kontrolka prehriatia -LED dióda
7. LED dióda napájania
8. Sieťový kábel
9. Rukoväť
10. Displej
11. Prepínač MMA/TIG (ARC/TIG)
12. Prípojka prívodu plynu TIG
13. Prípojka plynu pre TIG vybavenie

### Popis na štítku

11. Spôsob prevodového módu  
(Prevodník-transformátor-usmerňovač)
12. Model
13. Symbol pre oblúkové ručné zváranie  
s obaľovanou tyčovou elektródom
14. Symbol napájania
15. Typ ochrany
16. Napätie bez záťaže
17. Vstupné napätie
18. Pracovné napätie
19. Max. vstupný prúd
20. Efektívny pracovný prúd
21. Nastaviteľný výstupný prúd
22. Európska norma pre zváračku s  
oblúkovým ručným zváraním  
s obmedzenou dĺžkou zapnutia.
23. Pracovný prúd
24. Pracovný cyklus,  
(v 10 minútovej časovej perióde - 35 % udáva  
3,5 minútové zváranie, a 6,5 minút kľud,  
100 % udáva nepretržité zváranie)
25. Vstupný kmitočet
26. Sériové číslo
27. Trieda izolácie
28. Vysoké riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom
29. Symbol pre ruční TIG zváranie

### **Príslušenstvo(10)**

Kábel kostry, kábel z držiakom elektród, ochranný štít, kartáč, kufrík, TIG vybavenie


---

### **PIKTOGRAMY**

---

Piktogramy uvedené na obalu výrobku :

- a) Hodnoty napájania
- b) Menovitý príkon
- c) Elektródy
- d) Rozsah zváracieho prúdu

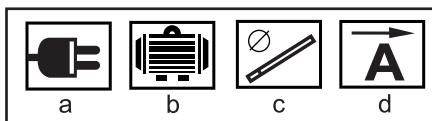

## **POUŽITIE A PREVÁDZKA**

Zariadenia ASIST je určené výhradne pre domáce alebo hobby použitie.

Výrobca a dovozcu nedoporučujú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pri vysokom zaťažení.

Akékoľvek ďalšie dopĺňajúce požiadavky musia byť predmetom dohody medzi výrobcom a odberateľom.

Prosím zohľadnite skutočnosť, že správny spôsob prevádzky našich prístrojov nie je na profesionálne ani priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa prístroj bude používať v profesionálnych alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné s takymto použitím.

## **INŠTALÁCIA**

Elektrická energia je indukovaná zariadením s kompenzáciou napäťa elektrickej energie.

Skontrolujte, či je elektrická prípojka v súlade s údajmi na výkonovom štítku invertora. Zariadenie je dimenzované na kompenzáciu výkyvov sieťového napäťa. Výkyvy  $\pm 15\%$  spôsobia zmenu zváracieho prúdu o  $\pm 3\%$ . Zaistite, aby vetracie štrbiny na čelnom paneli neboli upcháť a aby ostali volné i v priebehu používania prístroja. Tím zabráňte škodlivému prehriatiu invertora.

Ak je použitý dlhý kábel, za účelom predchádzania poklesu napäťa, je odporúčaný väčší prierez kálov. Ak je kábel príliš dlhý, môže to ovplyvniť výkon systému napájania. Predĺžovač kábel do 10m prierez najmenej 1,5 mm<sup>2</sup>, od 10m do 20 m prierez najmenej 2,5 mm<sup>2</sup>, od 20m do 50 m prierez najmenej 4 mm<sup>2</sup>

Presvedčte sa, že prívod do zariadenia nie je blokovaný alebo prikrytý, aby chladenie zariadenia fungovalo. Aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom, musí byť inverter uzemnený. Je potrebné aby uzemnenie previdla k tomu oprávnená osoba.



## **Zapnutie/vypnutie**

Prístroj zapnite nastavením vypínača (1) do polohy "I".

Kontrolka prevádzky (7) začne svietiť  
Prístroj vypnite nastavením vypínača (1) do polohy "0".

Kontrolka prevádzky (7) zhasne.

## **Zváranie obaľovanou elektródou (MMA)**

Príse ne dodržujte bezpečnostné predpisy. Zváračské príslušenstvo pevne pripojte, aby ste zabránili stratám energie.

1. Do čelustí držiaku nasadte príslušnú elektródu.
2. Spojku uzemňovacieho kábla zasuňte do zápornej svorky (-) s rýchlozáverom a pripoje ju do uzemňovacej svorky v blízkosti miesta zvárania.
3. Spojku kábla s držiakom elektród zasuňte do kladnej svorky (+) s rýchlozáverom.
4. DC- jednosmerný zvárací prístroj má dva spôsoby spojenia: kladné spojenie a záporné spojenie.  
K obratnej polarite je nutné rýchlospojky prehodiť, a sice spojku uzemňovacieho kábla do kladnej svorky (+) a spojku držiaku elektród do zápornej svorky (-).
5. Na regulátore zváracieho prúdu (pre voľbu ampérov) nastavte intenzitu zváracieho prúdu.
6. Prepnite sieťový vypínač do polohy „I“.
7. Invertor je pripravený na použitie.

Upozornenie. Nevpýňajte invertor počas zváranie, môže to spôsobiť väčné poškodenie zariadenia. V prestávkach zvárania odkladajte držiak elektród tak aby nemohlo dôjsť k poraneniu alebo ku skratu zo zváraním predmetom.

## **POUŽITIE ELEKTRÓD ( rutilové a bázické )**

Pre menej skúsených zváračov doporučujeme použiť rutilový elektród. Ta sa ľahšie zapája a dobre drží oblúk. Táto elektróda sa pripája na mínusový pól invertora. Uzemňovacia svorka zváraného predmetu na kladný pól invertora.

Specifikácia	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0
Prúd	30-50A	40-80A	60-100A	80-150A	120-180A

Pre skúsených zváračov doporučujeme použiť bázickú elektród. Ta je citlivejšia na preťaženie zváracím prúdom a vyžaduje krátke oblúk, dáva však husto tečúci kov a dobrý tavný kúpeľ. Táto elektróda sa pripája na kladný pól invertora. Uzemňovacia svorka zváraného predmetu na mínusový pól invertora.

Priemer elektródy je nutné voľiť z ohľadom na druh a charakter zváraného materiálu.

Zvárací prúd závisí od priemeru použitej elektródy, hrúbky materiálu, tvaru zvaru a spôsobu zvárania. Pri menšom prúde vzniká malý prievar z menším množstvom taveniny, pri väčšom prúde väčšie množstvo -ale horšie kontrolovateľnej taveniny. Pri zváraní nad hlavou a v podobných ľažiskách polohách volime menší prúd.

Rýchlosť zvárania by mala byť taká aby zvar bol široký ako priemer elektródy. Pri malej rýchlosťi je zvar zbytočne široký, pri veľkej rýchlosťi je zvar nedostatočný.

Koniec elektródy by mal byť vedený v malej vzdialenosťi nad zváraným materiálom. Vo vzdialosti približne aká je hrúbka jadra elektródy. Dlhý oblúk spôsobuje malý prievar a značné roztrekovanie zvarového kovu. Krátky oblúk spôsobuje nadmerné hromadenie kovu.

Uhol sklonu medzi elektródou a zváranými materiálmi by mal byť rovnaký, možno ho však meniť v závislosti od tvaru zváraných materiálov. Elektródu by ste mali nakláňať voči materiu veľmi mierne. Pri zváraní bez sklonu dochádza k predbiehaniu trosky pred zvarový spoj.

### Zváranie s vybavením TIG

Dabajte na to, že podľa toho, aký materiál má byť zváraný, musí byť použitý príslušný plyn.

Ocel' (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

Ušľachtitá ocel' (V2A) = ArO<sub>2</sub>

Pripojenie prístroja:

1. Pripojte prípojku prívodu plynu (12) s redukčným ventilom plynovej fľaše.

Pozor! Dabajte na to, že pri zváraní metódou TIG je potrebné pripojiť kábel s svorkou na ukostenie na kladný pól a vybavenie TIG na záporný pól.

2. Pripojte vybavenie TIG na záporný pól (5) na prednej strane prístroja.

Pripojte kábel s so svorkou na ukostenie na kladný pól(4) na prednej strane prístroja..

3.Pripojte vybavenie TIG na prípojku plynu (13).

4.Pripojte plynovú fľašu k prívodu plynu (12)

Pozor! Plynová fľaša musí byť pripojená cez redukční ventil. Prietokové množstvo plynu môže byť nastavené na redukčnom ventile a na rukoväti hadice TIG.

Podľa zváracieho prúdu a opracovávaného materiálu by mal byť nastavený prietok plynu cca 5-15 l/min.

5.Než začnete so zváraním, musí byť volfrámová ihla naostrená.

Pri zavádzaní volfrámovej ihly by sa malo dbať na to, aby tato výčnievala cca 5 mm z keramické hubice.

6. Teraz otvorte plynový ventil na horáku.

7. Prepnite prepínac (11) do polohy TIG „I“.

8. Zapnite prístroj a nastavte na potenciometri (3) zvárací prúd.

9. K zapáleniu sa teraz keramická hubice priloží šikmo na zváraný materiál a volfrámová ihla sa k materiu približuje rovnomenrými, opakoványmi pohybmi tak dlho, až vznikne elektrický oblúk. Pri zváraní udržujte konštantnú vzdialenosť od obrobku (cca 1-1,5 krát priemer elektródy). Po zváraní odložte zvárací horák a svorku ukostenia oddelene od sebe.

### Ochrana proti prehriatiu.

Zváračka je vybavená ochranou proti prehriatiu, ktorá chráni zvárací transformátor pred prehriatím. Ak ochrana proti prehriatiu zareaguje, svieti na prístroji kontrolka (6). Nechajte prístroj nejaký čas ochladit.

### PROBLÉMY, S KTORÝMI SA POČAS ZVÁRANIA MÔŽETE STRETNÚŤ

Zváranie môžu ovplyvňovať rôzne faktory. Zváracie

materiály, faktory prostredia a napájania. Používateľ sa musí snažiť dodržať všetky podmienky zvárania.

A. Zváranie oblúkom -dôležité podmienky:

1. Dabajte na to, aby bola kvalita elektród vysoká ( stav hrotu a pod.)

2. Ak nie je elektróda vysušená, spôsobí nestabilný oblúk, vzrástie poškodenie zvarov a súčasne sa zhorší kvalita.

3. Ak používate nadmerne dlhý predlžovací kábel, klesá prívodné napätie.

B.Výstupný elektrický prúd nemá predpísanú hodnotu:

Ak sa hodnota prívodného napäťa odchyluje od predpisanej hodnoty, spôsobí to odchylenie výstupného elektrického prúdu od predpisanej hodnoty.

C. Elektrický prúd nie je pri prevádzke zariadenia stabilný:

Spôsobujú to nasledovné faktory:

1.Zmenilo sa sieťové napätie.

2.Existuje škodlivé rušenie z elektrickej siete alebo od iného zariadenia

D. Pri zváraní sú príliš veľké kvapky

1. Príliš veľký elektrický prúd na daný priemer elektródy.

2. Polarita pripojenia výstupnej svorky je nesprávna, mala by sa nastaviť opačná polarita.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

! Pred čistením a údržbou, vždy vytiahnite prívodný kábel zariadenia zo zásuvky.

Náradie ukladajte v suchu a mimo dosah detí.

1. Pravidelne invertor čistite suchou a čistou handrou. Ak zariadenie pracuje v prostredí, ktoré je znečistené dymom a spinavým vzduchom, zariadenie by sa malo čistiť každý deň.

2. Na čistenie môžete použiť stlačený vzduch, pozor však na jeho tlak, aby sa predišlo poškodeniu malých častí vo vnútri stroja.

3. Zamedzte, aby sa do vnútra zariadenia dostala voda. Ak sa do vnútra dostala, prosím osušte vnútro zariadenia a kontaktujte servisne stredisko.

### Uskladnenie pri dlhodobejšom nepoužívaní

Zariadenie neskladujte na mieste s vysokou teplotou. Pokiaľ je možné skladujte zariadenie na mieste so stálou teplotou a vlhkostou.

### TECHNICKÉ ÚDAJE AETW160

Vstupné napätie	230 V
Vstupný kmitočet	50 Hz
Menovitý výkon	6,4 Kw
Menovitý vstupný prúd	23,0 A
Napätie bez záťaže	80 V
Rozsah zváracieho prúdu	10-160 A
Menovité výstupné napätie	26,4 V
Pracovný cyklus	160 A/60 %
Elektródy	max. ø 4,0

Hmotnosť	10,0 kg
Krytie IP	IP 21S
Trieda ochrany	I.
Rozmery	390x160x310 mm

## **TECHNICKÉ ÚDAJE AETW180**

Vstupné napätie	230 V
Vstupný kmitočet	50 Hz
Menovitý výkon	8,0 KW
Menovitý vstupný prúd	27,8 A
Napätie bez záťaže	80 V
Rozsah zváracieho prúdu	10-180 A
Menovité výstupné napätie	27,2 V
Pracovný cyklus	180 A/60 %
Elektrody	max. Ø 4,0
Krytie IP	IP 21S
Hmotnosť	10,0 kg
Trieda ochrany	I.
Rozmery	390x160x310 mm

Zmeny vyhradené!

## **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SPRACOVANIE ODPADU**



Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť do dané k opäťovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.

### **Nevyhadzujte elektronáradie do domového odpadu!**

Podľa európskej smernice WEEE (2002/96/ES) o starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej aproximácie do národných zákonov neupotrebitelné elektronáradie odovzdajte v predajni pri nákupe podobného náradia, alebo v dostupných zbernych strediskách určených na zber a likvidáciu elektronáradia. Taktôž odovzdané elektronáradie bude zhromaždené, rozrobené a dodané k opäťovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.

Výrobok splňa požiadavky podľa smernice RoHS (2002/95/EC)

## **ZÁRUKA**

Špecifikáciu záručných podmienok nájdete v záručnom liste.

Dátum výroby.

Dátum výroby je zakomponovaný do výrobného čísla uvedeného na štítku výrobku. Výrobné číslo má formát AAAA-CCCC-DD-HHHHH , kde CCCC je rok výroby a DD je mesiac výroby.

## ES PREHLÁSENIE O ZHODE

*My, dovozca do EU*

**WETRA-XT, ČR s.r.o.**

U Libeňského pivovaru 63/2  
180 00 Praha 8, Czech Republic

IČO: 25632833

*prehlasujeme, že výrobok*

**Typ:**

**Názov:**

Technické parametre

**AETW160, AETW180**

**ZVÁRACÍ INVERTOR**

Hodnoty napájania	230V~50Hz
Príkon	6,4kW, 8,0kW
Napätie bez záťaže	80V
Rozsah zváracieho prúdu	10-160A, 10-180A

*splňuje všetky príslušné ustanovenia nasledujúcich predpisov Európskej únie:*

EC Machinery Directive (MD)	2006/42/EC (98/37/EC)
EC Low Voltage Directive (LVD)	2006/95/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2004/108/EC
Noise directive (ND)	2005/88/EC (2000/14/ EC)

*Testovanie výrobku a ES preskúšanie typu vykonala autorizovaná firma:*

AUGER CERTIFICATION & TESTING SERVICE LTD, SUITE 8525, 16-18 CIRCUS ROAD,  
ST.JOHN'S WOOD, LONDON, NW8 6PG , ENGLAND

*Vlastnosti a technické špecifikácie výrobku odpovedajú nasledujúcim normám Európskej únie :*

EN 60974-1  
EN 60974-10  
EN 55011

Test Report číslo:  
05762222

*Osvečenie a výsledky testovania sú zaznamenané v nasledujúcich certifikátoch a test-reportoch:*

Certifikát číslo:  
AC/0440909

*Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie:*

Alexandr Herda, general manager  
WETRA-XT, ČR s.r.o.  
U Libeňského pivovaru 63/2  
180 00 Praha 8, Czech Republic

*Datum:* 2011-09-04

Alexandr Herda, general manager

Praha, 2011-09-04

Preklad originálneho ES PREHLÁSENIA O ZHODE

**H****AETW160, AETW180  
- HEGESZTŐ INVERTER****Általános biztonsági utasítások****A következő biztonsági utasításokat figyelmesen olvassa el, jegyezte meg ésőrizze meg.**

Figyelmeztetés! Az elektromos gépek és szerszámok használata esetén fontos respektálni és betartani a következő biztonsági utasításokat az elektromos áram által okozott balesetek, személyi sérülések és a tűz keletkezése veszélyének megelőzésével szemben. Az „elektromos szerszámok” kifejezés magába foglalja nemcsak az elektromos áram által táplált (kábelben keresztül), de az akumulátorból táplált szerszámokat is (kábel nélkül).

Örizze meg a figyelmeztetéseket és utasításokat a jövőbeni használathoz.

**1. Munkavégzési terület**

- a) A munkavégzési területet tartsa tiszán és jól megvilágítva.  
A rendeltetlenség és a nem megfelelő megvilágítás gyakran a balesetek oka. Rakja el a szerszámokat, amelyeket éppen nem használ.  
b) Ne használjon elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol tűz vagy robbanásveszély állhat fenn, tehát olyan helyeken, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok találhatók. Az elektromos szerszámokban szíkrák keletkeznek, melyek előidézhettek a porok és gázok gyulladását. Gondoskodjon arról, hogy az általános ne férjen hozzá a szerszámhoz.  
c) Az elektromos szerszámok használatakor akadályozza meg az illetékeltek személyét, főleg a gyerekkel bejárását a munkavégzési területről. Ha zavarva vannak a munka közben, elveszthetik a kontrollt a munkatevékenységet felett. Semmi esetre se hagyja az elektromos szerszámokat felügyelet nélkül.

**2. Biztonsági utasítások elektr. árammal való munkavégzésről**

- a) Az elektromos szerszám kábelének hálózati csatlakozójának meg kell felelnie az általjattal. Soha semmilyen körülmenyek között ne hajtsanak végre módosításokat az elektromos kábelekben. Olyan szerszámra, amely elektromos csatlakozójára védeőnélküli van ellátva, soha ne használjunk elosztót, sem egyéb adaptort. A sértélt hálózati csatlakozók és a megfelelő aljzatok csökkenítik az elektromos áram által okozott sérülés veszélyét. A sértő vagy összegubancolt növelik az elektromos áram által okozott sérülés veszélyét. Abban az esetben, ha a hálózati kábel megeszűr, ezt cseréljük speciális hálózati kábelre, amelyet a gyártónál, illetve ennek üzleti képviselőjénél szerezhet be.  
b) Övakodjanak a testrészek érintkezésétől a földelt területtel, például a csővezetékek közötti füstfesterék, gázszűrők és hűtőszekrények esetében. Az elektromos áram által okozott sérülések veszélye nagyobb, ha az Ön teste érintkezésben áll a földdel.  
c) Az elektromos szerszámokat ne tegye ki az eső, pára és víz hatásainak. Az elektromos szerszámokhoz sose nyúljunk vizes kézzel. Sose mossa folyívot alatt vagy ne mártás a víz alá az elektromos szerszámokat.  
d) Sose használja az elektromos kábel más célokra, mint ami a rendeltetés. Soha ne húzza vagy hordozza az elektromos szerszámokat az elektromos kábelük által. Soha a kábelon keresztlű húzázz ki az elektromos szerszám hálózati csatlakozóját az aljzatból. A csatlakozódugó ne húzzuk a kábelnél fogva. Ügyeljünk, hogy az elektromos csatlakozókat belé nem szűrj meg, sem forró tárgyal.  
e) Az elektromos szerszámok kizárolag váltóárammal való működésre voltak kígyává. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szerszám levonó címének feltüntetett adatokkal.  
f) Sose dolgozzon olyan szerszámmal amelynek sértőt az elektromos kábele, vagy a hálózati csatlakozójára, netán leesett vagy másképpen van megeszűrve.

g) Hosszabbító kábel használata esetén minden ellenőrizze, hogy annak műszaki paramtereinek megfelel-e a szerszám ismertető címéjén feltüntetett adatoknak. Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban használja, alkalmazzon olyan hosszabbítót, hogy mindenkorral a szabadban való használatra. Hosszabbító doboz használata esetén tekereje le azokat, hogy megelőzze azok túlmelegedését.

h) Amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben vagy a szabadban használja, csak akkor szabad használni azt, ha az 30 mA-es túláramvédelemmel ellátott áramkörbe van bekötve. /RCD/ védelemmel ellátott áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.  
i) Az elektromos kézi szerszámot kizárolág a megmunkálásra kialakított szigetelt felületeken, tartsa, mivel működés közben a vágó- vagy fűrészszárm rejtejt vezetékkel vagy saját kábelével érintkezhet.

**3. Személyi biztonsága**

- a) Az elektromos szerszámok használatakor legyenek figyelmesek, maximálisan figyeljenek oda a végzet tevékenységre, amit éppen végrehajtanak. OSZPonitszának a munkára. Sose dolgozzanak elektromos szerszámokkal ha frájdak, kabítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt vannak. Egy pillanatnyi figyelmelenség az elektromos szerszámok használatakor komoly sérüléseket is okozhat. Az elektromos szerszámok használata közben ne egynégyek és ne dohányozzanak.

b) Használjanak munkavédelmi eszközöket. Mindig használjanak szemvédőt. Használjon olyan munkavédelmi eszközöket amelyek megfelelnek az adott munkának. A munkavédelmi eszközök, mint pl. a respirátor, biztonsági lábbeli csúszáságról tapasztalt, fejvédő vagy halászvédő, a munkafelületekhez való alkalmazáshoz csökkenik a személyi sérülések veszélyét.

c) Övakodjanak a nem szándékos elektromos szerszámok beindításától. Ne helyezzenek át szerszámot úgy, hogy feszültség alatt van és melynek be-, kikapcsolján rajtjaiak az ujjukat. A hálózatba való kapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a be-, kikapcsoló a „kikapcsolt” helyzetben van. A szerszámok áthelyezése vagy hálózati aljzatba való helyezése melyenként be-, kikapcsolóval rajtjaiak az ujjukat, vagy a be-, kikapcsolójuk a „bekapcsolt” helyzetben van a balesetek okozására valát.  
d) A szerszámok bekapcsolására előtt távításával el az órszés beállítókulcsot és eszközöket.

e) Minden egysúlyban és stabil állásban dolgozzon. Csak ott dolgozzon, ahol biztosan elér. Sose bocsátul tűl az erjet és saját képességeit. Ha faradt, ne használja az elektromos szerszámokat.

f) Öltözékonjon megfelelő módon. Használjon munkaruhát. Munkavégzéskor ne hordjon bő öltözéket és ékszereket. Ügyeljen arra, hogy az Ön haja, ruhája, kesztyűje vagy más testrésze ne kerüljön közvetlen közelbe az elektromos szerszámok rotációs vagy felforrasodott részeihez.

**g) Kapcsolja az elektromos berendezést a porelszívóhoz. Ha a berendezés rendezékei porelszívó vagy fölfogó csatlakozóval, győződjön meg arról hogy a porelszívó berendezés megfelelően van-e csatlakoztatva, ill. használva. Az ilyen berendezések használata megállapításra a port által keletkezett veszélyt.**

**h) A munkadarab erősen rögzítse. A megmunkalandó munkadarab rögzítése használjon asztalon sorzót vagy satut.**

**i) Ne használjon semmilyen szerszámot, ha alkohol, drog, gyógyszer vagy más kábító-, függőséget okozó anyagok hatása alatt áll.**

**j) A berendezést nem kelheti olyan személyek (gyerekekkel) beérleverte, akiök csökkenteni testi, értelmi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és vonatkozó tudásuk, csak abban az esetben, ha a megfelelő felügyelet biztosított, illetve a berendezés működtetéséhez megkapták a szükséges utasításokat a biztonságukért felelő személytől. A gyerekeknek felügyeletet alatt kell lenniük, hogy a berendezést ne játszassanak.**

**4. Az elektromos szerszámok használata és karbantartása:**

- a) Az elektromos szerszámot bármilyen munkában előfordult probléma, tisztítás vagy karbantartás, tisztítás vagy karbantartás előtt ill. minden áthelyezés esetén vagy használatakor kívül minden kapcsolja le az elektromos hálózatról! Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha bármilyen módon megsérült.

**b) Ha a szerszám furcsa hangot vagy bűzt bocsát ki, azonnal fejezz be a munkát.**

**c) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszám jobban és biztonságosabban fog dolgozni, ha olyan fordulatszámban van vele dolgoza amelyre terveztek. Az adott munkára a megfelelő szerszámot használja. A megfelelő szerszám jól és biztonságosan fog dolgozni abban a munkában amelyre gyártották.**

**d) Ne használjon elektromos szerszámot, amelyet nem lehet biztonságosan be- és kikapcsolni a be-, kikapcsolóval. Az ilyen szerszám használata veszélyes. A hibás kapcsolót meg kell javítani az arra szaksodott szervizben.**

**e) Az elektromos szerszámot kapcsolja le a hálózatról még mielőtt módosítaná a beállításait, tartozékaival cseréjével vagy karbantartásával. Ez az intézkedés korlátozza a vételteneserű beindítást veszélyét.**

**f) A használaton kívül elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, amireh a minden tudnák hozzájárni sem gyerekkel, sem illetéktelen személyekkel. Az elektromos szerszámok a tapasztalatlan felhasználók kezében veszélyesek lehetnek. Az elektromos szerszámokat száraz és biztonságos helyen tárolja.**

**g) Az elektromos szerszámokat tartsa jó állapotban. Rendszeresen ellenőrizze a szerszámok mozgó részeinek a mozgékosságát. Ellenőrizze, hogy nem törött-e sérülés a biztonsági burkolaton, vagy más részén, amelyek veszélyeztetnék az elektromos szerszámok biztonságos működését. Ha a szerszám megsérült, a további használata előtt biztosítás be a javítását. Sok baleset okozója az elektromos szerszámok helytelen karbantartása.**

**h) A vágó szerszámokat tartsák el a hálózatról még mielőtt módosítaná a beállításait, tartozékaival cseréjével vagy karbantartásával. Ez az intézkedés korlátozza a vételteneserű beindítást veszélyét.**

**i) A használaton kívül elektromos szerszámokat, kellekkel, munkaeszközökkel, stb. használja ezen utasítások alapján és oly módon, amelyről van írva a konkrét elektromos szerszámokra, figyelembevevő az adott munkafelületekkel és az adott típusú munkákat. A szerszámok használata más célokra, mint amelyekre gyártva voltak veszélyes helyzetekben vezethet.**

**5. Az akkumulátoros szerszámok használata**

- a) Az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a „0-kikapcsolt” helyzetben van. A bekapsolt állapotban levő szerszámra való akkumulátor behelyezés veszélyek okozása lehet.

**b) Az akkumulátor töltésére csak a gyártó által előírt töltőt használja. Más fajta akkumulátor töltő használata tüzetet idézhet elő.**

**c) Csak olyan akkumulátort használjon, amelyről előírt az adott szerszámhoz. Más fajta akkumulátor töltő használata balesetet, ill. tüzetet idézhet elő.**

**d) Ha az akkumulátor használatakor kívül van tárolójá el különítve a fémtergitárral, mint például a kapszolók, szorítók, kultosok, csavarok vagy más apro fémtergitárok amelyek előidézhettek az akkumulátor két kontaktusának összekapcsolását. Az akkumulátor rövidzárlata balesetet okozhat, egési sebeket és tüzesetet idézhet elő.**

**e) Az akkumulátorokban banjunk kiméletesen. Kiméleten bánnásmódossal az akkumulátorból kifolyhat az elektrolit. Kerüljük a közvetlen érintkezést az elektrolittal. Ha mégis érintkezésbe kerülünk az elektrolittal, az érintett helyet mosssuk le vízzel. Ha az elektrolit a szemünkbe kerül, azonnal menjünk orvoshoz. Az akkumulátor elektrolit ingerületet vagy egessérülést okozhat.**

**6. Szerviz**

- a) Ne cseréljük az egyes szerszámok részeit, ne végezzek el maguk javításokat, más módon se nyújtanak bele a szerszámokba. A berendezés javítását bármely szakképzett személyre.

**b) A termék mindenennél javítása vagy módosítása a mi vállalatunk beleegyezésére nélkül nem engedélyezett (balesetet idézhet elő, vagy kárt okozhat a felhasználónak).**

**c) Az elektromos szerszámokat mindenig certifikált szervizben javítassuk. Csak eredeti vagy ajánlott pótalkatrészeket használjanak. Ezzel garantálja Ön és szerszámá belfizetőséget.**

## KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A használatba vételt megelőzően olvassa el a jelen Biztonsági utasításokat, majd őrizze meg őket.

A helyileg érvényes biztonsági előírások betartása kötelező; ugyanígy a fémek ívhégesztésére vonatkozó megfelelő szabványok biztonsági rendelkezéseinak betartása is.

### **! - Ez a jelkép a lehetséges személyi sérülésekre, vagy a szerszám megsérülésének veszélyére hívja fel a figyelmet.**

**! E** kézikönyvben szerepelő utasítások be nem tartása esetén balesetveszély áll fenn.

Az Invert hegesztőkészlet megfelel az érvényben lévő műszak előírásoknak és szabványoknak.

**! FIGYELMEZTETÉS!** A inverter villamos bekötését csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező villanyszerelők végezhetik.

**! FIGYELMEZTETÉS!** Az inverter a hálózati vezetékben feszültség-hullámokat okozhat, amelyek megkárosíthatnak más érzékeny műszereket (pld. a számítógépeket).

Ezt elkerülendő, ajánlatos az invertort olyan tápvezetékhöz kötni, amelyhez nincsenek csatlakoztatva más érzékeny műszerek.

**! VIGYÁZAT VESZÉLYES!** A Invert áramkörével közvetlenül érintkezni nagy veszélyt jelent. A kábelek bekötése, vagy lekapcsolása előtt, illetve a karbantartás, vagy szervizelés megkezdése előtt az inverter le kell kapcsolni a villamos energiaforrásról.

**! FIGYELMEZTETÉS!** A invertort tilos olyan munka végzésére használni, amelyre nem volt tervezve. Nem szabad a invertort használni, ha bármely része meghibásodott, vagy hiányzik. Ilyen esetben további károsodást és/vagy sérülést okozhat.

**! FIGYELMEZTETÉS!** Ügyeljen a hegesztőkábel, elektródcáspipes valamint a földeléscsipes állapotára; az izolálon vagy az áramot vezető részekben levő elkopások egy veszélyes szituációt válthatnak ki és csökkenhetik a hegsztrómunkák minőségét.

### **Szállítás**

Az inverter oly módon lett kifejlesztve és megszerkesztve, hogy a kezelése és szállítása a lehető leggyorsabb legyen. Az alábbi szabályokat, készhevételüket követően, egyszerűen át lehet dolgozni:

Az invertort felemelésé és áthelyezése előtt le kell kapcsolni a villamos hálózatról; le kell szeregni a rákapsolt kábeleket is. Az invertort tilos a kábelénél fogva emelni és húzni a padlázaton. A kábeleket védeni kell az éles és durva tárgyakkal való érintkeéstől; nem szabad állni rajtuk, nem szabad megfeszíteni, sem pedig hajlítani őket.

Az invertort csak a fogantyújánál fogva szabad emelni, amely a testére van szerelve.

### **A berendezés elhelyezése**

Az inverterek könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, főleg a működtető panelének és a betáplálás csatlakozásának.

A berendezést tilos szűk, poros és szennyezett helyen elhelyezni. .

A berendezés nem gátolhatja más személyeket a munkavégzésükben. A berendezést stabil és biztonságos helyre kell elhelyezni, hogy ne eshessen le.

Tilos az invertert vizes, vagy nedves környezetben elhelyezni.

### **A berendezés felszerelése**

A műszer szerelését, üzemeltetését és karbantartását a biztonsági előírásoknak megfelelően kell végezni. A betápláló kábeleket rendszeres karbantartásnak kell alávetni; károsodás esetén ki kell cserélni.

Tilos hozzáélni a villamos részekhez és az elektródákhöz csupasz bőrfelülettel; nedves kesztyűt, vagy ruházatot viselni sem szabad. A készülék földelését a lehető legközelebbi helyen kell elvégezni. Ki kell zárnia a kábelek átvezetését úttesten, vasúti síneken és más kábeleken.

A munkálatok minden megszakításakor ki kell kapcsolni a hegesztő berendezést – nem szabad bekapcsolt berendezést felügyelet nélkül hagyni.

A hegesztő berendezés üzemeltetése folyamán villamos árammal van betáplálva, üzemközben is nagy villamos áramerősséget gerjeszt, ezért hűtéséhez nem elegendő a természetes szellőzés. Ennek következtében a hűtéséhez egy beépített ventilátor használhatos. Gondoskodni kell arról, hogy a levegő bemenete ne legyen eltömödve, vagy valamivel letakarva; a berendezés környező tárgyaktól mért távolsága legalább 0,3 m legyen.

A berendezést tilos túlterhelni! Gondoskodni kell arról, hogy a hegesztő áramerősséggel nem lépje túl az adott hegesztő rezsim maximális áramerősségett. A túl nagy áramerősség a berendezés károsodásához, vagy kiégéséhez vezethet.

### **A személyek biztonságának védelme**

Megfelelő intézkedések véghezvitelével biztosítani kell a munkavégző személy és más harmadik személyek védelmét a hegesztéskor keletkező sugárzásokkal, zajjal, magas hőmérséklettel és káros gázokkal szemben. Védőmaszk nélkül és védő öltözék nélkül soha sem szabad a villamos iv és a tűzes fém hatására tartózkodni. A hegesztői munka végzése a fent felsorolt előírások nem betartása mellett, súlyos egészség károsodáshoz vezethet.

**! FIGYELMEZTETÉS!** A villamos iv fény sugárzása károsíthatja a szemet és égéseket hozhat létre a bőrön.

A védőöltözetet kell viselni: Tűzálló anyagból készült munka-kesztyű, vastag anyagú hosszú-ujjú ing, mandzsetta nélküli hosszúnadrág, zárt munka-egészcipő. Csak így lehet védekezni a villamos iv, valamint a tűzes fém sugárzásával szemben. Ezen kívül sapkát vagy védősisakot kell viselni (a haj védelmére).

B. A szemek védelmére elégsges szűréssel rendelkező (védő) fókuszat NR10, vagy ennél magasabb) védő állarcot kell viselni. Ugyanez érvényes az arcról, a fülekre és a nyakra is. A hegesztésnél jelenlévő sze-

mélyeket figyelmeztetni kell arra, hogy ne pillantsanak közvetlenül a villamos ívbe, és ne tegyék ki magukat a sugárás hatásainak.

C. A munkaterületen hallásvédő segédeszközököt kell viselni, mivel a hegesztés folyamata nagymérvű zajterhéssel jár.

D. Főleg a salák kézi, vagy mechanikus eltávolításakor van szükség oldalról is védő szemüvegre. A salak-darabok rendszerint nagyon nagy hőmérsékletűek és a tisztogatás folyamán messzire szétrepülhetnek. Gondoskodni kell a munkahelyen tartózkodó más személyek biztonságáról is.

E. A hegesztés helyszínét le kell választani tűzálló fallal, mivel a sugárás és a szíkrák, illetve a salak szétfröccsenése a környezetbe, tűz vagy robbanás veszélyt okozhat.

F Meg kell gátolni a bőr, vagy a nedves munkaruha közvetlen érintkezését a feszültség alatt lévő férmeszerekkel. Csak száraz és villamos szigetelőanyagból készült védőfelszereléseket szabad viselni.

A munka befejezése után a berendezésben maradék-villamososság van jelen.

Rögzítés nélküli munkadarabot nem szabad kézbe venni.

Nem szabad a munkadarabot megérinteni a varrat körül, mert ott nagyon forró. Meg kell vájni, míg ki nem hűl. Az elektródát nem szabad közvetlenül használat után megfogni. Meg kell vájni, míg ki nem hűl.

Az inverter közelében nem tartózkodhatnak kardio-szimulátor és inverterdefibrilátor viselő személyek.

Tilos az inverterrel dolgozni alkohol, ajzsózerek, orvosságok vagy fáradtság hatása alatt.

A tűzesetek és a robbanások megelőzése

A tűzesetek és a szíkrák tüzet okozhatnak.

A gyúlékony anyagokat el kell távolítani, vagy esetleg tűzálló anyaggal kell letakarni. Ilyen gyúlékony anyagok: a fa, a fűrészpor, ruhadarabok, lakkok és oldóserek, fűtőolaj, földgáz, acetilen, propán és ezekhez hasonló gyúlékony anyagok.

A. Tilos olyan edényeket, vagy csővezetékeket hegeszteni, amelyekben gyúlékony anyagok voltak – szilárdak, cseppeklyósak, vagy gázneműek. Tilos hegeszteni olyan anyagokat, amelyek klóros (vagy hasonló) tisztítószerekkel voltak tisztítva, mert az ív hatására keletkező gőzök mérgező gázok létrejöttét okozhatják, illetve fennállhat a robbanás veszélye.

B. Tűzesetek megelőzésére a közelben megfelelő tűzoltó eszközököt kell előkészíteni, mint pld. tűzoltó palackot, vizet, homokot és hasonlókat. C. Hegesztést és lángvágást nem szabad végezni zárt tartályokon és csővezetékeken.

### Mérgezés veszélye

A. A munkaterületet megfelelően kell szellőztetni!

A gázok és a füst, amelyek a hegesztés közben szabadulnak fel, tartósabb belélegzés esetén veszélyesek az egészségre. Ezért be kell tartani az alábbi előírásokat:

B. gondoskodni kell a munkaterület kellő természetes, vagy kényszer szellőztetéséről.

C. mindenütt, ahol nem elégsges a levegőcsere, védőmaszkban kell dolgozni, amelybe friss levegő van vezetve.

D. Vigyázz! A felszabaduló gáz veszélyforrás lehet. A védőgázok, mint az argón, nehezebbek, mint a levegő, ezért a kisméretű terekben ki is nyomhatják azt.

E. Alapszabály az, hogy a szűk térben (kazánokban, aknákban) dolgozó hegesztőt biztosítani kell egy a szabadban vigyázó személyel.

F. Olommal, cinkkel, kadmiummal, berilliummal, cinezett, vagy lakkozott anyagokkal végzett munka esetén, kényszerszellőztetést kell alkalmazni. A hegesztő személy respirátorral kell ellátni.

G. Az elégtegen szellőztetés és egyidejűleg a mérgezés szimptómái a szemek, az orr és a torok irritálásában mutatkoznak meg. Ez esetben a munkát félbe kell szakítani és a munkahelyet jól ki kell szellőztetni. További problémáit esetén be kell a hegesztést fejezni.

H. Tilos hegeszteni olyan helyiségek közelében, ahol lakkozás, vagy zsírtalanítás folyik. Ott előfordulhatnak a téren (a munkafolyamat következében) klórrozott szénhidrogéneket tartalmazó gőzök, amelyek a magas hőmérsékletek és az elektromos ívből terjedő sugárzások hatására, nagymérvűen mérgező, fosz-gáz keletkezését idézik elő.

I. A hegesztő berendezés túlfeszültség, túl-áram és túlmelegedés elleni védelemi körel rendelkezik. Ha a feszültség és a kilépő áramerősség és a felmelegedés túlélpi a szabványosról előírás értékét, a hegesztő berendezés automatikusan leáll. Mindez azért, mert az előbb említett feltételek a berendezés károsodását okozhatnák.

Ha a hegesztés időtartama túlélpi a konkrét munkarezsim megengedett idejét a hegesztő berendezést a saját védelme leállítja.

Ebben az esetben nem szabad kihúzni a dugót a konktorból, hogy a hűtés folyamata meg ne szakadjon. Amint a hőmérséklet normál értékre csökken, és a jelzőlámpa kialszik; ezután újra lehet hegeszteni.

Ha a berendezés nincs használhatban, biztonságos, száraz helyen kell elraktározni úgy, hogy a gyerekek se férjenek hozzá.

### TIG

#### Figyelem!

A munkavégzés során mérgező gázzal dolgozik, ami fulladásveszélyt jelent. Ezért biztosítani kell a munkaterület megfelelő szellőztetését, és minden viseljen levegőszűrő maszkot.

A palackban nagyonyomású gáz található, a helytelen manipuláció gázsizvárgást okozhat, ami súlyos személyi sérelmekhez vezethet.

- Szigorúan tartsa a gázpalackokkal történő manipulációt vonatkozó szabályokat

- Munkavégzés közben a gázpalacknak rögzítve kell lennie a palackot tartó állványhoz

- A gázpalackot ne helyezze olyan helyekre, ahol hőhatásnak vagy nap sugárzásnak van kitéve

- Ha a gáz nem használja, a gázpalack szelépére helyezze fel a védőkupakot

- Ne helyezze a hegesztőfejet a gázpalackra, az elektroda hozzáérhet a gázpalackhoz

A védőatmoszférának átfolyás mennyisége szabályozó elemmel kell rendelkeznie. Állítsa be a megfelelő

mennyiségű levegőáramot a hegesztési áram fügvényében.

Biztosítsa, hogy a palack szelepe nyitva legyen és a munka során elegendő nyomással rendelkezzen. A gázpalackot ajánlatos feltölteni, ha a belső nyomás 0,5 MPa alá esik.

Ellenőrizze a volfrám elektróda jó minőségét. A lereszelt vég nélküli volfrám elektróda nem képes könnyen ívet képezni, és az ív instabil lesz.

Hegesztés után ne kapcsolja ki rögtön a kapcsolót, várjon 2-3 perct.

Leáltna ugyanis a hűtőventillátor és a transzformátor megőrizné a korábbi hőmérsékletét. Ezzel felgyorsulna az alkatrészek kopása és lerövidülne élettartamuk.

Minden használat előtt ellenőrizze:

- (1) Ellenőrizze a nem szokványos vibrációk, zajok és szagok jelenlétént.
- (2) Ellenőrizze, hogy a kábelcsatlakozás nem melegabb-e a szokványosnál.
- (3) Kapcsolja be a kapcsolót és ellenőrizze, hogy a hegesztő hűtőventillátorra rugalmasan működik-e vagy sem.
- (4) Ellenőrizze, nincs-e megsérülve a kapcsoló.
- (5) Helyes-e a kábel csatlakoztatásának módja és megfelelő-e a szigetelés.
- (6) Nincs-e megszakadva a kábel.
- (7) Nem hosszabb-e a munkaciklus.

• Három hónaponként ellenőrizze

(1) A villamos és gázcsatlakozásokat

Nincs-e kilazulva a bemeneti és kimeneti kábel csatlakozásának szorítócsavarai. Nincs-e jele nem szokványos rozsdásodásnak, rendben van-e a szigetelés.

(2) A földelő kábelt

Rendesen le van-e földelve a hegesztő kerete.

(3) Távolítsa el a lerakódott port a gép belső részeiről

Félévente tisztítsa meg a belső alkatrészek tisztítását, Szerelje le az oldalsó és felső borítást, majd száraz nagynyomású levegővel távolítsa el a port.

## **ŐRIZZE MEG A BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOKAT !!!**

### **LEÍRÁS (A)**

A hegesztő inverter valójában egy tökéletes, inverzió technológiával kialakított egyenirányító.

Ezen hegesztő tráfó kifejlesztése a hegesztőipar forradalmi átalakulásaként van számon tartva.

A hegesztő energia forrása így erősebb, koncentráltabb és stabilabb villamos ívet biztosít. Amikor a tapadás és a munka-távolság csökken, a visszajelzés is felgyorsul. Ez azt jelenti, hogy egy olyan hegesztő berendezésről van szó, melynek a dinamikai jelleggörbéje különböző lehet, amelyre beállítható lágyabb, vagy keményebb villamos ívre is.

A hegesztő berendezés alábbi jellegzetességekkel rendelkezik:

Nagy effektivitással működik, energiatakarékos, kompakt, stabil ívet produkál, jó minőségük a varratok, magas a terhelés nélküli feszültsége, a kompenzáció erők megfelelő kapacitásuk, sokoldalú a felhasználhatósága. Hegesztethető vele rozsdamentes acél, ötvözött acél, szén-acél, réz, alumínium és további színes fémek is. Különböző anyagú és jellegű elektrográfák használatára alkalmas, beleértve a savas, a lúgos, és a szemcsés elektrográfákat is. Használható nagy magasságokban, nyílt levegőn, szabadterén és belső környezetben is. A klasszikus termékekhez viszonyítva kompakt, kis térfogatú és alacsony tömegű; beszerelése és üzemeltetése egyszerű.

Manual metal arc (MMA) kézi hegesztés fedett elektrográf. Ezzel a módszerrel, különösen, ha a gyülekezési hegesztés miatt mozgást segítő eszközök.

Inverter - Stabil hegesztő forrás tervezett kézi hegesztés fedett elektrográf. Forrás használ modern tudás halom és az ellenőrző elektronika. Ennek eredményében fennáll annak a nagy teljesítményű, alacsony súly és jó hegesztési tulajdonságokkal. Ez alkalmas a gyülekezési és remeslnyű munkák. Áramtartomány megengedi elektrográfák átmérőjű 1,6 mm átmérőjű, 2,5 / volt. 4.0 / mm.

1. Hálózati kapcsoló
2. Védőburok
3. Áramerősség szabályozó
4. Gyorskapocs – „+” polaritás
5. Gyorskapocs – „-” polaritás
6. Túlhevélést jelző LED dióda
7. Tápegység LED dióda
8. Hálózati kábel
9. Markolát
10. Képernyő
11. MMA/TIG (ARC/TIG) kapcsoló
12. Bemeneti TIG gáz csatlakozó
13. Gázcsatlakozás a TIG hegesztéshez

### Leírás a címkén

11. Az áttétel módja  
(Átvitel – transzformátor - egyenirányító)
12. Típus
13. Szimbolum az ív-kézihegesztéshezegy  
beburbolt rúdelektródával
14. Tápegység szimbóluma.
15. A védelem típusa
16. Feszültség terhelés nélkül.
17. Bemenő feszültség
18. Üzemű feszültség
19. Maximum bemenő áramerősség
20. Hatékony átékonny üzemi áramerősség
21. Állítható kimenő áram
22. Európai norma a hegesztőkészülékekhez  
a villamos ív kézi hegesztéshez,  
határolt bekapsolási időtartalommal.
23. Üzemű áramerősség
24. Munkaciklus  
(a 10 perces időszakban – 35% jelenti a  
3,5 perces hegesztést, és a 6,5 perc pihenést,  
a % jelenti az állandó hegesztést)
25. Bemenő fordulatszám

26. Serial Number
27. Szigetelési osztály
28. Nagy az áramütés veszélyének
29. Jel a kézi TIG hegesztéshez


## Tartozékok(10)

Test- kábel, Kábel elektród-fogóval, Védőpajzs, kefe, koffer. TIG felszereltség

### Piktogramok

A termék dobozán található piktogramok:

- a) A hálózat értékei
- b) Névleges teljesítmény
- c) Elektrodák
- d) Hegesztőáram tartomány

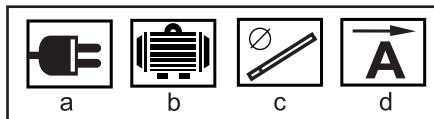

## ÜZEMELTETÉS ÉS HASZNÁLAT

Az ASIST szerszámcsalád kizárolag otthoni barkácsolásra és hobbi használatra alkalmas.

A gyártó és az importör nem javasolják a szerszámok használatát sem szélsőséges körülmények közepette, sem túlzott terhelés esetén.

Bármilyen további követelmény a gyártó és vásárló közt megegyezés tárgya.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink ameghatározásuk szerint nem kisipari, kézmiúparivagy ipari üzemek területén történő bevetésre lettek tervezve. Ezért a nem vállalunk szavatosságot, ha akészülék kisipari, kézmiúpari vagy ipari üzemek területén valamint egyenértékű tevékenységekterületén van használva.

## SZERELÉS

A villamos energiát olyan berendezés indukálja, amely villamos feszültség-kompenzációval rendelkezik.

Felül kell vizsgálni, hogy a villamos betáplálás megfelel e az inverter címkéjén található adatoknak. A berendezés úgy van méretezve, hogy kompenzáljá a hálózati feszültség kilengéseit. A  $\pm 15\%$ -os kilengések a hegesztőáramnál  $\pm 3\%$  kilengést okoznak. Biztosítani kell, hogy a homloklapon lévő szellőztető nyílások szabadok legyenek a berendezés üzemeltetése közben is. Ezzel megelőzhető az inverter káros felmelegedése.

Ha túl hosszú kábelt kell használni, a feszültségesének megelőzésének érdekében ajánlatos nagyobb keresztmetszetű kábel alkalmazni. Ha a kábel túl hosszú, befolyásolhatja a betápláló rendszer teljesítményét. A hosszabbító kábel keresztmetsze 10m-ig legalább 1,5 mm<sup>2</sup> legyen, 10m-20m között a keresztmetszet legalább 2,5 mm<sup>2</sup> legyen, 20m és 50m között legalább 4 mm<sup>2</sup> legyen.

Meg kell győződni arról, hogy a berendezés betáplálása nincs e leblokkolva, vagy letakarva és hogy a berendezés hűtése jól működik e.

Ahhoz hogy ki lehessen zájni az áramütés veszélyét, az invertert le kell földelni. kell összekötni az inverter hátsó részén lévő födelő kapuccsal és külső testével. Szükséges, hogy magát a födelést egy arra szakavatott személy végezze el.



## Bekapcsolás/kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához kapcsolja a kapcsolót (1) "I" helyzetbe. Felvillan az üzemelést mutató jelzőfény (7).

A készülék kikapcsolásához állítsa a kapcsolót (1) "0" helyzetbe.

Felvillan az üzemelést mutató jelzőfény (7).

## Pakolt elektróddal (MMA) történő hegesztés

Szükséges a biztonsági előírások szigorúbetartása. Elkerülendő az energiaszegeségeket, a hegesztő berendezés tartozékait szilárdan kell bekötni.

1. A fogó pofájába be kell illeszteni a megfelelő elektródot.
2. A födelő kábel csatlakozóját be kell nyomni a gyorszáróval rendelkező negatív (-) kapocsba, azután rákapcsolni a hegesztés helyszínéhez legközelebb eső födelő csatlakozásra.
3. Az elektródfogóval rendelkező kábel csatlakozóját be kell nyomni a gyorszáróval rendelkező pozitív (+) kapocsba
4. A DC- egyenáramú hegesztő berendezés két bekötési móddal rendelkezik: pozitív bekötés és negatív bekötés.
5. A hegesztő áram szabályozóján (a kellő amper érték kiválasztása) be kell állítani a hegesztő áram erősséget.
6. A hálózati kapcsolót „I” helyzetbe kell kapcsolni.
7. Az Inverter felkészült a használatra.

Figyelemztetés: Az invertert hegesztés folyamán tilos kikapcsolni; ez komoly károkat okozhat a berendezésben. A hegesztés szüneteiben úgy kell

lerakni az elektród-fogót, hogy ki lehessen zární a sebesülést, illetve a hegesztett munkadarabbal megeshető rövidzárlatot.

### AZ ELEKTRÓDOK HASZNÁLATA (rutil és bázikus elektródák)

Kevésbé tapasztalt hegesztők számára ajánlatos a rutil elektródok használata. Ezek könnyebben gyúlnak, és jobban tartják az ívet. Ezt az elektródot az inverter negatív pólusára kell kötni. A hegesztett munkadarab földelését az inverter pozitív pólusára kell kötni.

Specifikáció	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0
Aramerősség	30-50A	40-80A	60-100A	80-150A	120-180A

Tapasztalt hegesztők számára ajánlatos a bázikus elektród használata. Ez érzékenyebb a hegesztőárammal történő túlterhelésre, rövid ívvel dolgozik, de sűrűbb folyó fémét és jó olvadékot ad. Ezt az elektródot az inverter pozitív pólusára kell kötni. A hegesztett munkadarab földelését az inverter negatív pólusára kell kötni.

Az elektród átmérőjét a hegesztett anyag fajtája és jellege szerint kell kiválasztani.

A hegesztő áramerőssége a használt elektród átmérőjétől, a hegesztett anyag vastagságától, a varrat típusától és a hegesztés módjától függ. Kisebb áramerősség esetén kisebb a megömlésztés mélysége, kevesebb az olvadék, nagyobb áramerősség esetén nagyobb az olvadék mennyisége de nehezebb a kezelhetősége. A fej felett, vagy hasonló nehéz helyzetben végzett hegesztéskor, kisebb áramerőséget kell választani.

A hegesztés gyorsaságának olyannak kell lennie, hogy a varrat szélessége legalább az elektród átmérőjével legyen egyenlő. Lassú hegesztéskor a varrat feleslegesen széles, a túl gyorsnál, pedig a varrat nem kielégítő.

Az elektród végét közvetlenül a hegesztett anyag felett kell vezetni. A távolság megközelítőleg az elektród magvának átmérőjével legyen egyenlő. A hosszú hegesztők a kisebb megömlésztést és a hegesztett fém nagymérvű szétfröccsenését hozza magával.

A túl rövid hegesztők a fém nagymérvű felgyűlemlést hozza magával.

Az elektród és a hegesztett anyag közötti esési szögnek állandónak kéne lennie, de lehet változtatni is, a hegesztett anyag alakjától függően. Az elektródát csak mérsékelten szabad megdönteni a hegesztett anyaghoz mérten. Megdöntés nélküli hegesztés esetén a salakképződés megelőzi a varrat keletkezését.

### TIG hegesztés

Ügyeljen arra, hogy a hegesztendő anyag fajtájának megfelelő gázt használjon.

Acél (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

Nemesacél (V2A) = ArO<sub>2</sub>

Készülék csatlakoztatása:

1.Csatlakoztassa a bemeneti gázvezetéket (12) a gázpalack redukciós szelepéhez.

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy TIG hegesztésnél a földelő kapoccsal rendelkező kábelt a pozitív pólusra és a TIG készülék a negatív pólusra csatlakoztassa.

2.Csatlakoztassa a TIG készülék a negatív pólusra (5) a készülék előlő oldalán.

Csatlakoztassa a földelő kapoccsal rendelkező kábelt a pozitív pólushoz (4) a készülék előlő oldalán.

3.Csatlakoztassa a TIG készülék a gázcsatlakozáshoz (13).

4.Csatlakoztassa a gázpalackot a gázvezetékhez (12)

Figyelem! A gázpalackot redukciós szelepen keresztül kell csatlakoztatni. A gáz átfolyó mennyisége a redukciós szeleppel és a TIG tömlő markolatán állítható.

A hegesztési áram és a megmunkálandó anyag szerint állítsa az átfolyó gáz mennyiségét 5-15 l/perc értékre.

5.A hegesztés megkezdése előtt hegyezze meg a volfrám elektródát.

A volfrám elektróda bevezetésekor ügyeljen arra, hogy az kb. 5 mm-re nyúljon ki a kerámia szivacsból.

6.Után nyissa ki a gázszelépet a hegesztőfején.

7.Kapcsolja át a kapcsolót (11) TIG "I" helyzetbe.

8.Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a potenciometrén (3) a hegesztési áramot.

9.Begyűjtőhöz helyezze a kerámiaszivacsot fordén a hegesztendő anyagra és a volfrám elektródát egyenletesen, ismételt mozdulatokkal közelítse az anyaghoz mindaddig, amíg létrejön az elektromos ív. Hegesztés közben őrizze meg az állandó távolságot a munkadarabtól (az elektróda átmérőjének kb. 1-1,5-szerese). Hegesztés után egymástól elklüönítve tegye el a hegesztőfejet és a földelő kapcsot.

### Túlmelegedés elleni védelem

A hegesztő túlmelegedés elleni védelemmel van fölöszerű, amely védi a hegesztő transzformátort a túlmelegéstől. Ha a túlmelegedés elleni védelem reagál, a készüléken jelzőfény (6) világít. Ilyen esetben hagyja a készüléket egy kis ideig lehűlni.

### A HEGESZTÉS FOLYAMÁN ESEDÉKES PROBLÉMÁK

A hegesztés folyamatát különféle tényezők befolyásolhatják. A hegesztésre használt anyagok, a környezeti körülmények és a tápfeszültség. A felhasználónak igyekeznie kell a hegesztés minden feltételét betartani.

A. Az ív-hegesztés – legfontosabb feltételek:

1.Gondoskodni kell arról, hogy az elektródok minősége jó legyen (a hegy állapota stb.)

2.Ha az elektródok nincsenek kiszáritva, az ív nem lesz stabil, a varratok meghibásodása gyakoribb, egyben a minőségük is rosszabb.

3.Ha túl hosszú betápláló kábel kerül alkalmazásra, csökken a tápfeszültség.

B.A kilépő áramerősség nem éri el az előírt értéket: Ha a tápfeszültség éréke elmarad az előírt értéktől, akkor a kilépő áramerősség is eltér az előírt értéktől.

C. Az áramerősség a berendezés üzemeltetése folyamán nem stabil:

Ezt a következő tényezők okozhatják:

1. Megváltozott a hálózati feszültség
2. Káros zavaró jelenségek a villamos hálózatból, vagy más berendezésből
- D. A hegesztés folyamán túl nagy cseppek keletkeznek
1. Túl nagy az áramerősség az adott elektródátmérőjéhez mértén.
2. A kimenő kapcsok polaritása helytelen, fordított polaritást kellene beállítani.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- ! Karbantartás és tisztítás előtt minden esetben a hálózati csatlakozást szüntesse meg (220V).
- A szerszámot száraz helyen tárolja gyerek kezébe ne kerüljön
- 1. Az invertort rendszeresen kell tisztítani száraz tisztá rongydarabbal. Ha a berendezés szennyezetít levegőjű, füstös környezetben üzemel, megtisztítását naponta el kell végezni.
- 2. A tisztítást prémialevegővel is el lehet végezni, azonban vigyázni kell a nyomására, nehogy károsodás érje a berendezés belsejében található apróbb részeket.
- 3. Meg kell gátolni, hogy a berendezés belsejébe víz jusszon. Ha mégis megtörténik, ki kell száritani a berendezés belsejét, és érintkezésbe kell lépni a szerviz központtal.

## Tárolás, ha huzamosabb ideig nem használja

A szerszámokat ne tárolja olyan helyiségeben ahol magas hőmérsékletnek vannak kitéve.

Ha lehetséges, a berendezéseket állandó hőmérsékletű és páratartalmú helyen tartsuk.

## TECHNIKAI ADATOK AETW160

Bemenő feszültség	230 V
Bemenő fordulatszám	50 Hz
Névleges teljesítmény	6,4 KW
Névleges áramerősség	23,0 A
Terhelés nélküli feszültség	80 V
Hegesztőáram tartomány	10-160 A
Kimenő feszültség	26,4 V
Üzemi ciklus	160 A/60 %
Elektródák	max. Ø 4,0
Súly	10 kg
Fedési fok IP	IP 21S
A védelem osztálya	I.
Méretek	390x160x310 mm

## TECHNIKAI ADATOK AETW180

Bemenő feszültség	230 V
Bemenő fordulatszám	50 Hz
Névleges teljesítmény	8,0 KW
Névleges áramerősség	27,8 A
Terhelés nélküli feszültség	80 V
Hegesztőáram tartomány	10-180 A

Kimenő feszültség	27,2 V
Üzemi ciklus	180 A/60 %
Elektródák	max. Ø 4,0
Fedési fok IP	IP 21S
Súly	10,0 kg
A védelem osztálya	I.
Méretek	390x160x310 mm

A változtatás jogát fenntartjuk!

## KÖRNYEZETVÉDELEM HULLADÉKKEZEZÉS



Az elektromos szerszámost, annak tartozékeit és csomagolását, kérjük, adja át a környezetet nem károsító újrahasznosításra.

## Az elektromos szerszámot ne dobja a háztartási hulladékba!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival szóló WEEE európai irányelv (2002/96/EU) és annak nemzeti törvényekbe való általitese szerint a használhatatlan elektromos szerszámokat adjá le hasonló eszköz vásárlásakor az eladónál, vagy az elektromos szerszámok gyűjtésére és megsemmisítésére kialakított hulladékgyűjtők valamelyikében. Az így leadott elektromos eszközök az összegyűjtés, ill. szétszerelés után átadásra kerülnek a környezet nem károsító újrahasznosításra. A termék megfelel a RoHS (2002/95/EC) előírásainak.

## GARANCIA

A garancia-feltételek részletezése a garancialevélben található.

### A gyártás időpontja

A gyártás időpontja kiolvasható a termék címkéjén található gyártási számból. A gyártási szám formátuma AAAA-CCCC-DD-HHHHH ahol CCCC a gyártási év és a DD a gyártási hónap.

# Asist®

# Asist®

## ES MEGEGYEZÉSI NYILATKOZAT

*My, forgalmazó az EU-ban*

**WETRA-XT, ČR s.r.o.**

U Libeňského pivovaru 63/2  
180 00 Praha 8, Czech Republic  
IČO: 25632833

*Kijelentjük, hogy a gyártmány*

**Tipus:**

**AETW160, AETW180**

**Megnevezés:**

**HEGESZTŐ INVERTER**

Tehnikai paraméterek:

A hálózat értékei	230V~50Hz
Bemenő teljesítmény	6,4kW, 8,0kW
Terhelés nélküli feszültség	80V
Hegesztőáram tartomány	10-160A, 10-180A

*megfelel az összes Európai vállalat által kiadott követelménynek a következők alapján:*

EC Machinery Directive (MD)	2006/42/EC (98/37/EC)
EC Low Voltage Directive (LVD)	2006/95/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2004/108/EC
Noise directive (ND)	2005/88/EC (2000/14/ EC)

*A gyártmány tesztelését és ES típus ellenőrzését végző autorizált cég:*

AUGER CERTIFICATION & TESTING SERVICE LTD, SUITE 8525, 16-18 CIRCUS ROAD,  
ST.JOHN'S WOOD, LONDON, NW8 6PG , ENGLAND

*A gyártmány tulajdonságai és technikai specifikumai a következő EU normáknak felel meg:*

EN 60974-1  
EN 60974-10  
EN 55011

*A tesztelés eredménye és bizonylata a következő tanúsítványban és test-reportban van feljegyezve:*

Tanúsítvány szám.: Test Report szám:  
AC/0440909 05762222

*Személy, mely a technikai dokumentáció összegzésével van megbízva:*

Alexandr Herda, vezérigazgató  
WETRA-XT, ČR s.r.o.  
U Libeňského pivovaru 63/2  
180 00 Praha 8, Czech Republic

Dátum: 2011-09-04

Alexandre Herda, vezérigazgató

Praha, 2011-09-04

Az eredeti ES MEGEGYEZÉSI NYILATKOZAT fordítás

**Instructiuni generale de siguranță*****Studiati, retineti si păstrați cu grijă aceste instructiuni de siguranță***

Atenție! Atunci când folosiți aparatul electric sau sculele electrice, trebuie să respectați următoarele instructiuni de siguranță din motive de protecție împotriva accidentelor provocate de curentul electric, vătămarea altor persoane și pericolele de incendiu. La toate instructiunile de mai jos, prin „scule electrice” se înțelege nu numai sculele care sunt cuplate la rețea de energie electrică (curent alternativ) dar și cele care sunt conectate la acumulatori (fără curent alternativ).

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru o viitoare utilizare.

**1. Mediu de lucru**

a) Mențineți spațiile de lucru curate și bine iluminate. Locurile murdare și neluminante sunt adesea cauză unor accidente. Puneți la loc aparatele pe care le folosiți.

b) Nu folosiți scule electrice în spațiile cu un grad ridicat de pericol de incendiu sau explozie, astăzi înseamnă în locurile unde se a ă lichide praf sau gaze în amabile. În sculele electrice se produc scânteie care pot fi cauză unei apărări a gazelor sau vaporilor. Nu permiteți accesul animalelor la scule.

c) Atunci când folosiți sculele electrice, trebuie să asigurați că persoanele neautorizate, mai ales copiii, să nu aibă acces în spațiul de lucru. Dacă veți fi deranjat, puteți pierde controlul asupra activității de lucru. În nici un caz nu lăsați sculele electrice fără supraveghere.

**2. Siguranța cadrului electric**

a) Scherul sculei de curenț alternativ trebuie să corespundă cu tensiunea de linie a prizei. Nu modificați niciodată și în nici un fel cablul de alimentare. Pentru sculele date cu împământare, nu folosiți niciodată adaptoare. Niciodată nu utilizați un triplu scherul sau alt adaptor la unelele a căror scher este prevăzut cu contact de protecție. Cablurile de alimentare avariante sau încălcădă duc la majorarea riscurilor de vătămare cauzate de curențul electric. În cazul în care cablul de alimentare a fost deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare special, care poate fi procurat de la producător, respectiv de la reprezentantul comercial al acestuia.

b) Evitați atingerea suprafețelor cu împământare, cum sunt tevile, corpurile de incărcare centrală, sobele de gătit și frigiderile. Pericolul de electrocutare este mai mare dacă corpul Dvs este în contact cu pământul.

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie, umedează sau apă. Nu atingeți niciodată sculele electrice cu mâinile ude. Nu spălați niciodată sculele electrice sub jet de apă și nu le introduceți în apă.

d) Nu folosiți alimentarea cu curenț alternativ pentru altceva decât pentru ce este menit. Nu trageți și nu duceți aparatelor electrice de cablul de alimentare. Nu scoateți scherul din priză trăgând de cablu. Aveți grijă să nu deteriorați cablul electric cu obiecte lățioase sau fierbinți.

e) Sculele electrice au fost fabricate numai pentru conectarea la sursă de curenț alternativ. Controlați întotdeauna dacă tensiunea liniei corespunde cu cea de pe placăta aparatului.

f) Nu folosiți niciodată sculele electrice a căror scher sau cablu de alimentare prezintă defectuuri sau dacă aparatul a căzut și prezintă orice fel de defecte.

g) În cazul utilizării cablului prelungitor, verificați dacă parametrii tehnici ai acestuia corespund datelor specificate de pe placăta de tip a sculei. În cazul în care sculele electrice sunt folosite în mediu exterior, utilizați cablu prelungitor adecvat utilizării exterioare. În cazul utilizării bobinelor prelungitoare, este nevoie de desfășurarea acestora, pentru a nu se ajunge la supraîncălzirea lor.

h) În cazul în care sculele sunt utilizate în medii umede, sau în spații exterioare, este permisă utilizarea lor în acest mod numai dacă sunt conectate la un circuit electric cu protecție de 30 mA. Utilizarea circuitului electric cu protecție „RC/CD“ diminuează riscul de accidente prin electrocutare.

i) Înțeț aparatul manual electric numai de spații izolate destinate pentru prindere, pentru că în timpul funcționării echipamentul de tâiere sau de foraj poate ajunge în contact cu un conductor electric ascuns sau cu propriul cablu.

**3. Siguranța persoanelor**

a) Atunci când folosiți sculele electrice, acordati o atenție maximă activității pe care o desfășurăti. Concentrați-vă la lucru. Nu folosiți sculele electrice dacă sunteți obosiți sub în uenta drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Atunci când folosiți sculele electrice, chiar și o căpă de neatenție poate duce la vătămare gravă a persoanelor. Nu mâncați, nu beți și nu sunați atunci când lucrați cu sculele electrice.

b) Folosiți echipamente de protecție. Folosiți întotdeauna ochelari de protecție. Folosiți echipamente de protecție corespunzătoare muncilor pe care le efectuați. Echipamentele de protecție cum ar fi respiratorul, încălțăminte de protecție antiderapantă, săpacă de protecție sau căști de protecție, trebuie folosite conform condițiilor de lucru deoarece cu ajutorul acestora se diminuizează risurile de vătămare.

c) Evitați o pornire nedatorită a aparatelor. Nu duceți aparatelor care sunt conectate la sursa de curenț, cu degetul pe butonul de pornire. Înainte de conectarea la sursa de curenț, asigurați-vă că intrerupătorul este pe poziția „oprit“. Transportarea sculelor cu degetul pe butonul de pornire sau conectarea scherului la priza de curenț cu intrerupătorul pe poziția „pornit“ pot deveni cauze pentru accidente și alte vătămări.

d) Înainte de pornirea aparatului, îndepărtați toate instrumentele și cheile de reglare. Instrumentul sau cheia de reglare care rămân prinse la părțile rotative ale sculei electrice, pot fi cauză unor vătămări a persoanelor. Mențineți întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Lucrează numai acolo unde aveți acces bun. Nu suprapuneați niciodată forțele proprii. Nu folosiți sculele electrice dacă sunteți obosiți.

e) Imbrăcați-vă într-un mod corespunzător. Folosiți îmbrăcămînta de lucru. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Asigurați-vă că părul Dvs, îmbrăcămînta, mănușile sau altă parte a corpului Dvs nu se a ă foarte aproape de părțile

mobile sau fierbinți ale sculelor electrice.

f) Recordați aparatul la aspiratorul de praf. Dacă aparatul este dotat cu un sistem pentru recordarea acestuia la un dispozitiv de captare sau aspirare a prafului, folosiți-l și asigurați-vă că este bine recordat. Folosirea acestor dispozitive poate diminua risurile provenite din cauza prafului.

g) Prindeți bine piesa prelucrată. Folosiți o menină sau dispozitiv de prins pentru a fixa piesa pe care o veți prelucra.

i) Nu utilizați scule de nici un fel dacă sunteți sub în uenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor sau a altor substanțe stupefiante sau care crează dependență.

j) Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, mentale sau senzoriale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata și au primit instrucțiuni privind utilizarea echipamentelor de la persoana responsabilă pentru siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheați, ca să fie siguri că nu se joacă cu aparatul.

**4. Folosirea și îngrăjirea sculelor electrice**

a) În cazul unei probleme în timpul lucrului, înainte de curățare sau întreținere, la fiecare transport sau dacă nu sunt folosite, sculele electrice trebuie întotdeauna deconectate de la sursa de curenț. Nu lucrează niciodată cu sculele electrice care prezintă orice defecțiune.

b) Dacă scula începe să redea un zigomot sau miros abnormal, trebuie să încetați imediat folosirea acesteia.

c) Nu suprasolicitați sculele electrice. Sculele electrice vor funcționa mai bine și mai sigur dacă le veți folosi la tururile pentru care au fost construite. Folosile scule care sunt recomandate pentru lucrarea pe care o efectuați. Numai sculele recomandate pentru tipul de lucrare pe care o efectuați vor îndeplini cerințele de siguranță.

d) Nu folosiți sculele electrice care nu pot fi opriți sau porniți de la comutatorul de comandă. Folosirea acestor scule este periculoasă. Comutatorul defect trebuie reparat de către un centru servis autorizat.

e) Deconectați sculele de la sursa de curenț înainte de a începe să le reglați, să schimbați accesoriile sau înainte de întreținere. Această măsură elimină pericolul ca aceste scule să se potențeze întărișoare.

f) Sculele electrice care nu sunt folosite trebuie păstrate la un loc unde nu au acces copiii sau persoanele neautorizate. Sculele electrice în mâna persoanelor fără experiență pot fi periculoase. Păstrați sculele electrice la un loc uscat și sigur.

g) Mențineți sculele electrice într-o stare bună. Controlați regulat reglarea părților mobile și mobilitatea acestora. Controlați dacă nu s-a deteriorat învelișul de protecție sau altă parte care pot afecta siguranța sculei electrice. Dacă scula este defectă sau deteriorată, aceasta trebuie reparată înainte de a fi folosită din nou. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea incorrectă a sculelor electrice.

h) Mențineți sculele de tâiere curate și ascuțite. Sculele întreținute corespunzătoare și bine ascuțite ușurează munca, reduc risurile de accidente și în timpul folosirii se controlează mai ușor. Folosirea altor accesorii decât cele menționate în manualul de folosire sau cele recomandate de către producător, pot duce la defecarea sculei sau pot cauza vătămări.

i) Sculele electrice, accesorioare, instrumentele de lucru etc. trebuie folosite în concordanță cu aceste instrucțiuni și în modul prescris pentru fiecare sculă și asta în afară, încă să se ia în considerare și condițiile de lucru impuse și tipul de muncă efectuată. Folosirea sculelor în alte scopuri decât cele menite, poate duce la situații periculoase.

**5. Folosirea sculelor cu acumulatori**

a) Înainte de introducerea acumulatorului asigurați-vă că intrerupătorul este pe poziția „oprit“. Introducerea acumulatorului în aparatul care este pornit poate duce la situații periculoase.

b) Pentru încărcarea acumulatorului folosiți numai încărcătoarele prescrise de producător. Folosirea încărcătorului pentru un alt tip de acumulator poate duce la incendiuri.

c) Folosiți numai acumulatori destinați pentru sculele respective. Folosirea unui alt acumulator poate duce la vătămări sau poate fi cauză unui incendiu.

d) Dacă acumulatorul nu este folosit, păstrați-le separat de alte articole din fier cum ar fi arcurile, bornele, cheile, suruburile și alte piese mărunte din fier, care ar putea face un contact dintre două contacte ale acumulatorului. Scurtcircuitarea acumulatorului poate duce la vătămări, arsuri sau poate provoca incendiuri.

e) Manipulați acumulatorul cu grijă. În cazul unui tratament inadecvat, este posibil să se scurgă electrolitul din acumulatorul. Preveniți contactul direct cu electrolitul. Dacă electrolitul intră totuși în contact cu pielea, spălați zona afectată cu apă. Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, cereți imediat ajutorul unui medic. Electrolitul acumulatorului poate cauza iritații sau arsuri.

**6. Servisarea**

a) Nu schimbați părțile aparatului, nu efectuați singuri reparările și nu interveniți nici în alt mod la aparat. Pentru reparările dispozitivelor apelați la personal calificat.

b) Nu este permisă nici o reparare sau modificare a produsului fără acceptul societății noastre (poate duce la vătămări sau daune pentru utilizator).

c) Sculele electrice trebuie întotdeauna reparate de către un centru servis autorizat. Folosiți numai piese originale sau recomandate. Prin acestea veți asigura siguranța Dvs și a aparatului.

## **PREScriPȚIИ DE SECURITATE SUPLIMENTARE**

- Înainte de a pune în funcțiune aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați următorul indrumător.

Respectați prescrierile recomandărilor de protecției la locul de muncă, pentru fiecare aparat împarte pe care-l utilizați, precum și protecția la locul de muncă la exploatarea aparatului de sudură cu arc electric pentru metale așa cum este prevăzut în normele de vigoare.

### **! - Acest semn atrage atenția asupra posibilelor accidente personale sau a deteriorarilor la aparat.**

! Întrucât nu țineți cont de cele descrise în acest manual, se poate ivi pericol de accident.

Aparatul de sudat invertor, corespunde pe întregime regulamentului și normelor tehnice în vigoare.

**! ATENȚIE !** Conectarea la sursa de curent a invertorului o poate efectua numai specialiștii electrotehničici calificați în acest domeniu.

**! ATENȚIE !** Invertorul poate produce în rețea unde de tensiune care pot deteriora alte aparaturi sensibile cum ar fi (calculatoarele). Pentru a înlătura acest pericol, vă recomandăm să conectați invertor numai individual la priză de tensiune, la care nu vor fi conectate și alte aparate sensibile.

**! PERICOLE !** Contactul direct cu circuitul invertorului reprezintă un pericol mare. Înainte de conectare sau deconectare a cablelor, sau de executare a operațiilor de întreținere, sau de reparații de servis, trebuie să aveți grije ca mai întâi să deconectați invertor de la sursa de curent electric.

**! ATENȚIE !** Nu folosiți invertorul pentru alte lucrări decât pentru cele care este destinat. Nu utilizați invertorul dacă, vreuna din părțile sale componente este defectă sau deteriorată. Folosirea invertorului deteriorat poate produce defecțiuni sau răniri grave.

**! ATENȚIE !** Observați starea de cabluri de sudură, electrod pereche de clești și cleme carcasa, deoarece purta pe izolație și alte componente, ceea ce duce la curent electric poate provoca o situație periculoasă și de a reduce calitatea muncii de sudură.

### **Transportarea**

Invertorul a fost conceput în așa fel încât să fie cât mai ușor de transportat. Dacă veți respecta recomandările de mai jos aveți posibilitatea de a-l transporta foarte ușor. Înainte de a-l ridica și transporta trebuie să aveți grije de a-l deconecta de la sursa de curent electric și totodată trebuie să decuplați legăturile de cabluri de la priză. Este interzis ca aparatul invertor să fie tras sau ridicat prin intermediul cablelor pe podeaua unde vă desfășurați activitatea. Cablurile trebuie să fie protejate de a intra în contact cu obiecte ascuțite sau abrazive, este interzis de a sta pe cabluri sau de a le întinde sau îndoia. Aparatul invertor trebuie ridicat numai de mânerul special montat pentru această procedură.

### **Amplasarea aparatului invertor**

Accesul la aparat trebuie să fie cât mai ușor, în special accesul la comenzi de dirijare a aparatului. Este interzis de a se amplasea aparatul în locuri fără acces, strâmtă, în mediu cu praf sau în locuri murdare. Este interzis ca aparatul să reprezinte un obstacol în lucru pentru alte persoane sau la locul unde își desfășoară activitatea de muncă.. Invertorul trebuie amplasat în așa fel încât să nu intervină căderea sa de la locul unde se află, trebuie instalat într-un loc stabil și sigur. Nu folosiți aparatul invertor în mediul umed .

### **Instalarea aparatului:**

Instalarea aparatului, exploatarea și întreținerea lui trebuie efectuată în conformitate cu normele de securitate și protecție prescrise. Trebuie efectuată constant întreținerea cablelor de conexiune și în cazul deteriorării acestora trebuie imediat să fie schimbată. Este interzis de a atinge părțile electrice sau electrozii cu pielea neacoperită, de asemenea este interzis de a atinge aparatul cu mânuși și echipament de protecție umed. Împărtăierea trebuie efectuată cât mai aproape de aparat. Împiedicați că este posibil ca cablurile să transverzeze și să se intersecteze cu căile de comunicație, șinele de circulație și cu alte legături de cabluri.

La fiecare întrerupere a lucrului, deconectați aparatul de sudat de la sursa de curent, nu lăsați aparatul în funcțiune fără de a nu fi supravegheat.

Aparatul de sudat pentru a funcționa este conectat la sursa de curent electric, la rândul său în timpul utilizării, aparatul produce și el curent electric, și din acest motiv pentru răcirea lui, nu este de ajuns numai răcirea naturală a sa, motiv pentru care în interiorul său se așează un ventilator de răcire. Fiți atenți ca orificiul de intrare a aerului să nu fie înfundat sau acoperit de diferite obiecte, aparatul trebuie să fie la o distanță de cel puțin de 0,30m față de obiectele din împrejur.

Nu supuneți aparatul la supra sarcina de exploatare, aveți grije ca în timpul regimului de exploatare a aparatului de sudat, curentul să nu depășească toleranța maximă admisă a curentului de lucru. Folosirea intensității unui curent de un amperaj mai mare are ca drept efect distrugerea sau aprinderea aparatului.

### **PROTECȚIA PERSONALULUI**

Prin metode și măsuri adecvate, este necesar de a prevede și preîntâmpina atât protecția personală a persoanelor care deservește aparatul de sudat, cât și a persoanelor care au împrejur, trebuie luate măsuri de vigoare împotriva efectului de radiere a aparatului în timpul procesului de sudare, măsuri de protecție împotriva depășirii granițelor decibelilor sonori admiși, a temperaturilor mari, precum și a gazelor nocive eminate. Este interzis de a vă expune fără echipamentul și masca de protecție prescrisă, în fața arcului electric și a fierului incandescent. Lucrările de sudură, efectuate fără echipamentul prescris și respectarea normelor de protecție, poate avea ca drept efect urmări grave asupra sănătății.

**! ATENȚIE !** Razele de lumină de lumină cu arc elect-

ric poate afecta în mod grav viziune și de a provoca arsuri ale pielii.

A. Folosiți echipament de protecție: mănuși sudură anticalorice și nein amabile, cămașă groasă cu mânecă lungă, pantaloni lunghi fără manșetă și pantofi sau bocanci de lucru înalți cu față închisă. Feriți-vă pielea de radiațiile emanate de arcul electric și fierul incandescent. Pentru apărarea și protejarea părului și a capului, este prescris de a utiliza șapcă sau cască de protecție.

B. Pentru protejarea ochilor : purtați mască cu filtru de lumină (cu gradul de protecție NR 10 sau mai mare). Aceste indicații sunt valabile și pentru apărarea feței, urechilor și a gâtului. Persoanele a ate în apropierea locului de sudură, trebuie să atentează să nu se uite la arcul electric și să evite emanările radiațiilor.

C. În spațiul de lucru, utilizați căști antifonice de apărare a auzului, astă datorită faptului că procesul de sudură exercită o sarcină decibelică asupra organului auditiv.

D. La procedura de înălțatire a așchiilor, fie manual sau mecanic după suprafața materialelor sudate, folosiți ochelari de protecție cu apăratori laterale. Această procedură este indicată datorită faptului că, bucațile de așchi sunt încinse și pot percura la distanțe mari. Aveți grijă de protecția persoanelor care se a întări în jurul dumneavoastră.

E. Locul destinat procesului de sudură, trebuie separat prin intermediul parapetelor refractare și rezistente la foc, și aceasta datorită faptului că radiațiile și percutarea așchiilor, pot pune în pericol sănătatea persoanelor a ate în apropiere sau pot provoca incendii sau explozii inevitabile.

F. Trebuie avut în grijă ca, epiderma sau echipamentul umed a personalului de deservire a aparatului, să nu intre în contact direct cu părțile metalice a ate sub tensiune. Purtați echipament uscat sau respectiv echipament izolatoriu de protecție.

După terminarea procesului de sudură, în aparat se mai a încă surplussuri a cantităților intensității de curent .

Piese care urmează a fi sudate, este interzis de a fi ținute liber în mână, acestea trebuie să fi prinse fix. Nu vă apropiati imediat de suprafața sudurii efectuate a piesă prelucrata, pentru că aceasta, este supusă temperaturilor foarte mari. Piesa lăsată-o mai întâi să se răcească pt. a putea să o atingeți. După consumarea electrozilor aceștia nu-i atingeți imediat, deoarece sunt fierbinți. Lasați să se răcească.

În apropierea aparatului de sudură este interzis de a se a persoane purtătoare de aparate cardiovasculare sau de interdefibrilator.

Cu aparatul de sudură nu lucrăți atunci când sunteți sub în uență băuturilor alcoolice, a drogurilor a medicamentelor sau atunci când sunteți obosit.

### **Măsuri de prevenire a incendiilor și a exploziilor:**

Bucățile incandescente a așchiilor și a scânteierilor pot fi una din pricina focarelor de incendiu.

Indepărtați obiectele în amabile sau acoperișele cu materiale de protecție rezistente la incendii, a ate

în raza de acțiune a procesului de sudură. Dintre materialele în amabile fac parte: lemnul, rumegușul, materiale textile, lacurile și diluații, benzina, uleiurile de înălțare, gazul metan, propanul acetilenic și alte substanțe în amabile asemănătoare.

A. Nu sudăți recipiente sau conducte în care au fost înmagazinate materiale în amabile solide, lichide sau gazoase. Nu sudăți materiale, care au fost curățate cu ajutorul substanțelor clorurate, pentru că evaporațiile produse de arcul electric pot emana gaze toxice sau pot provoca explozii.

B. Ca măsură de prevenire a incendiului, în apropiere locului de lucru trebuie să vă amenajați aparate înstinctoare adecvate, apă și nisip.

C. Procedura de sudură și tăiere este interzisă de a fi efectuată la recipientele și conductele închise și ne aeriste.

### **Pericolul de otrăvire:**

A. Locul unde se efectuează sudura, trebuie să fie adecvat aerisit. Gazele și fumul inspirat pe o lungă perioadă, sunt dăunătoare sănătății. Din acest motiv trebuie să fie respectate următoarele prescrieri:

B. Aveți grijă de a se efectua și asigura aerisirea locului special amenajat pentru sudură, fie pe cale naturală fie pe cale artificială.

C. Acolo unde nu este o circulație suficientă a aerului, este necesar de a se lucra cu mască de protecție și cu sistemul circulator de admisiune pentru aducerea aerului proaspăt.

D. Atenție ! Scurgerea emanărilor de gaze reprezintă o sursă de pericol real. Gazele cum ar fi argonul sunt mai grele decât aerul, fapt care duce la dislocarea oxigenului.

E. Regula de bază, este asigurarea sudorului în clopotul de protecție, atunci când acesta lucrează în spații înguste cum ar fi : în caldarine, subterane etc.

F. La lucrările cu plumbul, zincul, cadmium, beriliu, și a materialelor zincate sau lacuite este necesar de a se asigura o aerisire cât mai eficientă. Sudorul trebuie să utilizeze aparatul special de respirare.

G. Aerisirea insuficientă și totodată simptomele de otrăvire, se manifestă prin, iritarea ochilor, nasului și a tracheiei. În această situație trebuie să părăsiți locul de lucru și să aerișați cât mai bine acest spațiu. Dacă aceste probleme continuă pe mai departe, atunci întreperiți procesul de sudură.

H. Este interzis ca procesul de sudură să aibă loc în apropierea spațiilor unde se lăcuiesc sau se efectuează operațiuni de degresare. În aceste locuri s-ar putea să fie în aer degajați vapori cu conținut de hidrocarbură de clorură, care în combinație cu temperaturi foarte ridicate și cu radiațiile arcului electric poate să formează gazul agresiv otrăvitor fosgen.

! Atenție ! Aparatura de sudură este prevăzută cu circuitul de protecție împotriva încărcării de supra sarcinii a tensiunii, a intensității curentului și a temperaturii. Dacă valoarea tensiunii, a curentului de ieșire și a temperaturii depășește normele prescrise, atunci aparatul de sudură automat se întrepare. Aceste protecții sunt efectuate cu scopul ca parametrii de supravalorilor a sarcinelor mărite, să nu provoace distrugerea apara-

tului de sudură.

Dacă timpul de lucru a aparatului de sudat se depășește, regimul admis fiind , atunci aparatul își întrerupe automat lucrul datorită proprietății funcției de protecție instalată.

În acest caz, este interzis de a se deconecta aparatul de sudat, de la priza de sursă electrică, pe motiv de a se răcii. Numai în momentul în care indicatorul de semnalizare se stinge, tocmai după aceea puteți continua procesul de sudare.

## TIG

### Atenție

Lucați cu gaz otrăvitor, care reprezintă un pericol de sufocare, de aceea este necesar să se asigure o ventilație corespunzătoare și adecvată la locul de muncă, purtați întotdeauna echipament de protecție respiratorie.

În interiorul butelilor cu gaz sub presiune înaltă, o manipulare necorespunzătoare provoacă surgeri de gaz, care ar putea duce la răniri grave ale persoanelor

- Respectați strict regulile de manipulare a butelilor de gaz
- În timpul lucrului, butelia de gaz trebuie să fie fixată pe suportul care ține butelia de gaz
- Nu puneti butelia de gaz în locuri unde ar fi expusă la căduri sau la lumina solară
- Dacă nu veți mai utiliza gazul, fixați pe capacul buteliei de gaz carcasa de protecție
- Nu puneti pistoletul de sudare pe butelia cu gaz, electroziu ar intra astfel în contact cu butelia de gaz

Atmosfera de protecție trebuie să fie prevăzută cu un element de stabilire a volumului uxului și trebuie să alegeti volumul corect al uxului de aer în funcție de uxul de sudare.

Asigurați-vă că robinetul buteliei este deschis și are o presiune suficient de mare în timpul lucrului.

De obicei, ar trebui să completați conținutul buteliei de gaz, în cazul în care presiunea sa interioară ar scădea sub 0,5 MPa.

Verificați calitatea electrodului wolfram.

Electrodul Wolfram nu poate descrie ușor un arc fără să aibă vârful polizat, de asemenea face ca arcul să fie instabil.

După sudare, nu opriți imediat întrerupătorul, ci așteptați 2-3 minute.

Deoarece se oprește ventilatorul de răcire și transformatorul și-ar păstra temperatura precedentă. Acest lucru ar accelera procesul de uzare a componentelor și scurtarea viabilității acestora.

Verificați la fiecare utilizare:

- (1) Verificați prezența unor vibrații, sunete și mirosuri neobișnuite.
- (2) Dacă cablul de conectare nu prezintă o căldură neobișnuită.
- (3) Porniți comutatorul și verificați dacă ventilatorul de răcire al aparatului de sudare funcționează exibil sau nu.

(4) Dacă comutatorul nu este defect.

(5) Dacă modul de conectare a cablului și izolația sunt corespunzătoare.

(6) Dacă cablul nu este întrerupt.

(7) Dacă ciclul de lucru nu este supraîncărcat.

• Verificați la fiecare trei luni

(1) Conexiunile energiei electrice și ale gazului

Dacă șurubul de fixare al conexiunii cablului de intrare și de ieșire nu este deșurubat. Dacă nu apare vreo ruginiere neobișnuită și dacă izolare este corespunzătoare.

(2) Cablul de împământare.

Dacă rama aparatului de sudură este împământată în mod corespunzător.

(3) Îndepărțarea prafului din interiorul aparatului

O dată la jumătate de an efectuați curățarea pieselor interne,

Scoateți carcasa laterală, capacul superior și îndepărtați praful cu aer comprimat uscat.

Dacă aparatul de sudat nu este folosit, atunci aveți grije să-l depozitați la loc sigur și uscat, unde nu au acces persoanele neautorizate și copii.

## PATRATI INSTRUCTIUNILE DE PROTECTIE SI SECURITATE !!!

### DESCRIERE (A)

Aparatul invertor de sudat este redresor (electronic), cu folosirea tehnologiei de inversie simplă.

Desvoltarea acestei tehnologii este o nouă revoluție în aplicarea tehnicii de sudură.

Sursa de energie a sudării prin această metodă, ne oferă în afara faptului de stabilizare a arcului electric și o legătură a materialului de sudat de înaltă calitate, fără ca tensiunea înaltă să aibă caracter de supra sarcină, totodată capacitatea de compensare a puterii este foarte bună și poate avea alte multiple utilizări. Din acest motiv se pot efectua suduri la diferite materiale și oteluri , cum ar fi: otelurile anticorosive, otelurile aliate, otelurile carbon, aramă, aluminiu anticorosiv, și pe diferite metale neferoase.

Sudura se poate efectua cu electrozi din materiale de specific diferit, inclusiv cu electrozi granulați, bazici, acidici. Sudzrile se pot efectua la înălțimi mari. În mediul de aer deschis, în interior sau exterior. În comparație față de produsele clasice, aceste suduri sunt compact cu masa și volumul mic, componentele de sudare sunt simplu de instalat și de utilizat.

Manual metal arc (MMA) -sudare manuală cu electrod acoperite. Folosind această metodă, în special atunci când asamblare de sudură din cauza echipamentelor de mobilitate.

Inverter - sursă stabilă de sudură concepute pentru sudare manuală cu electrod acoperite. Sursa folosește cunoștințe moderne de putere și electronică de control. Ca urmare, există o înaltă performanță, cu

greutate redusa si proprietati de sudare bun. Acesta este adevarat pentru utilizarea in adunare si de muncă remeslnych. Current Range permite utilizarea de electrozi cu diametrul de 1,6 mm in diametru 2.5 / respectiv. 4.0 / mm.

1. Întrerupătorul de rețea.
2. Carcasa de protecție.
3. Regulatorul de reglare a intensității curentului.
4. Cuplarea rapidă a polarității „+” .
5. Cuplarea rapidă a polarității „-” .
6. Diodă LED pentru semnalizarea supraîncălzirii
7. Diodă LED a sursei de alimentare
8. Cablu de rețea
9. Maner
10. Ecran
11. Comutator MMA/TIG (ARC/TIG)
12. Racord de alimentare cu gaz TIG
13. Racord gaz pentru echipament TIG

#### Descrierea pe etichetă

11. Modul transpunerei  
(Transfer – transformator – redresor)
12. Model
13. Simbolul modului de sudare
14. Simbolul sursei de alimentare
15. Tipul protecției
16. Tensiune fără sarcină
17. Putere de intrare
18. Putere de lucru
19. Putere de intrare maxima
20. Putere de lucru efectiva
21. Curent reglabil de ieșire
22. Tipul aparatului
23. Curent de lucru
24. Ciclu de muncă  
(într-un interval de timp de 10 minute – 25% înseamnă sudarea de 2,5 minute și 7,5 minute de pauză, 100% înseamnă sudare continuă)
25. Frequentă
26. Număr de serie
27. Clasa de izolație
28. High riscul de electrocutare
29. Simbol pentru sudarea manuală TIG


#### Accesorii(10):

Caboul conexiunii de pământ, cablu cu suportul clește de prindere al electrodului, placă de protecție, perie, valiza, echipamente TIG

#### Pictograme

Pictogramele astea sunt de pe ambalajul produsului:

- a) Valori electrice
- b) Putere nominală
- c) Electrozi
- d) Domeniu curenț sudare

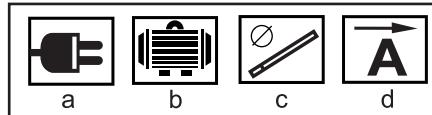

#### UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Familia de aparate ASIST este accesibilă doar pentru lucrări de uz casnic, la nivel de hobby.

Producătorul și importatorul nu propun utilizarea aparatelor nici în condiții extreme, nici sub sarcină extremă.

Orice alte condiții se stabilesc de comun acord de către producător și beneficiar.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că modul corect de funcționare a echipamentelor noastre este pentru uz profesional sau industrial. Nu ne asumam nici o responsabilitate în garanție, dacă aparatul este folosit în spații profesionale sau industriale, precum și echivalentul de activitate cu o astfel de utilizare.

#### INSTALAREA :

Energia electrică este inductată în aparatul de sudat prin metoda de compensare a energiei tensiunii electrice .

Controlați dacă, conectarea la sursa de curenț corespunde cu datele indicate a valorilor prescrise a atenție ecuksenon carcaselor de protecție a invertorului. Aparatul este dimensionat la puterea de compensare a retelei de tensiune. Oscilațiile de ± 15 % , cauzează schimbarea curențului de sudură 0 ± 3%. Asigurați-vă ca orificiile de ventilație a aerului, a atenție la carcasa frontală, să nu fie înfundate sau acoperite, aveți grijă ca aceste orificii să fie degajate și libere în timpul utilizării aparatului de sudat. În acest fel veți asigura aerisirea de suprafață a invertorului.

Dacă se folosesc cabluri lungi prelungitoare cu scopul de a preîntâmpina scăderile de tensiune, în acest caz sunt recomandate cabluri cu o secțiune mai mare. Dacă cablul este mai lung decât este necesar, atunci acest lucru poate în urma rămdand sistemului de racordare prin conectare. Cablul prelungitor de până în 10 m cu secțiune de cel puțin 1,5 mm², de la 10m la 20m secțiune de cel puțin 2,5mm², de la 20m la 50m secțiune de cel puțin 4mm².

Pentru ca răcirea să fie în stare de funcționare, convingeți-vă dacă, nu cumva aducerea de admisie a aerului la aparat este blocată sau acoperită.

Pentru a se preîntâmpina pericolul de electrocutare cu curenț, trebuie ca invertorul să fie conectat la masa pământ. Este necesar ca procedura de împământare, să fie efectuată de o persoană specializată în acest domeniu.



### **Pornire / Opritre**

Porniți dispozitivul prin setarea întrerupătorului (1) în poziția "1". Lampa de control (7) va lumina.

Opritri aparatul prin setarea întrerupătorului (1) în poziția "0".

Lampa de control (7) se va stinge.

### **Sudare cu electrodul învelit de tip (MMA):**

Cu restricție trebuie respectat regulamentul de protecție. Componentele conexiunilor de sudură trebuie să fie fixate cât mai bine pentru a preîntâmpina pierderile de energie.

1. În deschizătura (cleștelui) sistemului suportului de prindere, fixați electrodul.
2. Legătura cablului de împământare este conectat la borna (-) cu clema de asigurare, cealaltă parte este conectată la priza de legătură în apropierea materialului ce urmează a fi sudat.
3. Legătura cleștelui cu cablului, a sistemului de prindere a electrodului se a că conectat la borna (+), prin intermediul clamelei de asigurare.
4. Curentul DC (curentul direct) continu, a aparatului de sudat, are două variante de conectare: conectarea pozitiv și conectarea cu minus.
5. La sistemul de reglare a curentului de sudare, reglăm cantitatea necesară de curent pentru sudat.
6. Conectați întrerupătorul de rețea în poziția „1”.
7. Invertorul este pregătit de a fi utilizat.

**!Atenționare ! : Nu întrerupeți conectarea de la sursa de curent electric în timpul procesului de sudare,** acest lucru ar duce la deteriorarea gravă a aparatului de sudat. În timpul pauzelor în procesul de sudură, suportul clește a electrodului, trebuie aşezat de aşa manieră încât să nu vă răniți sau să nu intervină scurtcircuitarea cu piesa de sudat sau alte obiecte.

### **FOLOSIREA ELECTROZILOR DE TIP (rutil sau bazici) :**

Pentru sudorii mai puțin experimentați, recomandăm de a utiliza electrozi de sudură rutil. Acești electrozi se aprind mai bine și întrețin mult mai bine arcul electric. Acest electrod se conectează la polul minus al invertorului. Bornă de împământare a obiectului de sudat este conectată la polul plus.

Specificul	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0
Curent	30-50A	40-80A	60-100A	80-150A	120-180A

Pentru sudorii experimentați, recomandăm de a utiliza electrodul bazic. Acest electrod este sensibil la suprasolicitarea curentului de sudat și necesită un arc electric mai mic, în procesul de sudură eliberează o masă mai densă de metal uid și emană o baie de topire a uidului mai bună. Acest electrod este conectat la polul pozitiv al aparatului invertor. Bornă de împământare a obiectului de sudat este conectată la polul minus.

Diametrul electrozilor se alege în funcție de felul și caracterul materialului care urmează de a fi sudat.

Intensitatea curentul de sudare depinde de: diametrul electrodului care se folosește în acest proces, și de raporturile grosimei materialului care se va sudă, de forma sudurii și modalitatea de sudare. Prin intermediul unui curent de o intensitate mică, se va efectua o sudare de proporție mică, cantitatea de material a legăturii sudării este mică, cu o posibilitate de topire mică, în schimb la un curent cu o intensitate de sudare mai mare, cantitatea materiei legăturii de sudare este mai mare și cantitatea topită a materialului de legătură este mai greu de controlat. La sudurile efectuate deasupra capului adică în direcția de sus, sau în poziții dificile de sudat, se va alege metoda sudării cu curent de intensitate mică.

Raportul vitezei de sudare va depinde de lățimea legăturii de sudat și grosimea electrodului, cea ce rezultă că lățimea legăturii de sudat va trebui să fie proporțională cu grosimea electrodului. Pentru o viteză mică de sudare, nu are sens ca legătura materialului electrodului de sudare să fie lată, pentru o viteză mare de sudare, legătura de material a electrodului pentru sudare este insuficientă.

În procesul de sudare, vârful electrodului, trebuie să fie la o distanță mică față de obiectul care va urma a fi sudat. Distanța față de punctul de sudare, va fi aproximativă direct proporțională cu grosimea miezului diametralui electrodului. Un arc electric de sudare lung, va avea drept efect o legătură de sudare mică și cu o cantitate mare de material incandescent al electrodului împrăștiat.

Un arc electric scurt (mic), va avea ca drept efect o mare cantitate a depunerilor de material al legăturii uide pe sudură.

Unghiul de înclinare dintre electrod și materialul care urmează a fi sudat, în mod normal ar trebui să fie perpendicular, dar se poate schimba și alege în funcție de înclinarea obiectului care urmează a fi sudat, cea ce rezultă că acest unghi poate fi ales în funcție de cerința modalității de sudare. La sudarea fără unghi de înclinare a electrodului, așchiile degajate se împrăștie în partea din față a legăturii de sudare de pe obiectul de sudat.

### **Sudarea cu echipamentul TIG**

În funcție de materialul care urmează a fi sudat, se va utiliza gazul corespunzător.

Otel (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

Otel inoxidabil (V2A) = ArO<sub>2</sub>

Conectarea aparatului:

1. Conectați racordul de alimentare cu gaz (12) la robinetul de reducție al buteliei de gaz.
- Atenție! La sudarea cu metoda TIG conectați cablul cu clema de împământare la polul pozitiv, iar echipamentul TIG la cel negativ.
2. Conectați echipamentul TIG la polul negativ (5) pe partea din față a aparatului.

Conectați cablul cu clema de împământare la polul pozitiv (4) pe partea din față a aparatului.

3. Conectați echipamentul TIG la racordul de gaz (13).

4. Conectați butelia de gaz la alimentatorul cu gaz (12) Atenție! Butelia de gaz trebuie să fie conectată prin supapa de reducție. Debitul de gaz poate fi setat prin supapa de reducție pe mânerul furtunului TIG.

În funcție de uxul de sudare și de materialul prelucrat, debitul de gaz ar trebui să fie stabilit în jur de 5-15 l / min.

5. Înainte de a începe cu sudura, electrodul wolfram trebuie să fie ascuțit.

La introducerea electrodului wolfram, ar trebui să vă asigurați că acesta iese aproximativ 5 mm din duza ceramică.

6. Acum deschideți supapa de gaz pe arzător.

7. Aduceți comutatorul (11) în poziția TIG "I".

8. Pomiți aparatul și setați pe potențiometru (3) uxul de sudură.

9. Pentru aprindere, duza ceramică se atașează oblic pe materialul sudat, iar electrodul wolfram se apropie de material prin mișcări echilibrate, repetate până se creează arcul electric. Păstrați în timpul sudării o distanță constantă de la piesa de prelucrat (aproximativ 1-1.5 ori diametrul electrodului). După sudare depozitați separat pistoletul de sudare și clema de împământare.

Protecție împotriva supraîncălzirii.

Aparatul de sudură este echipat cu protecție împotriva supraîncălzirii, care protejează transformatorul de sudură de la supraîncălzire.

Dacă protecția la supraîncălzire reacționează, pe aparat va lăuda lampa de control (6). Lăsați ca aparatul de sudură să se răcească.

## **PROBLEME CU CARE PUTEȚI SĂ VĂ ÎNTÂLNIȚI ÎN TIMPUL SUDĂRII :**

Procesul de sudare poate fi în ueștat de diferiți factori. Acești sunt: factorul material, mediu în care se sudează și conectarea la sursă. Utilizatorul aparatului de sudat trebuie să respecte condițiile prevăzute în procesul de sudare.

A. Condițiile importante în sudarea cu arcul electric :

- 1.Trebuie să aveți grije ca electrodul să fie de o calitate superioară (starea vârfului electrodului, etc.).
2. Dacă electrodul nu este uscat, în acest caz arcul electric este instabil și duce la deteriorarea calității legăturii sudate, legătura sudată fiind mai fragilă.
3. Dacă folosiți cablu prelungitor de o lungime mult mai mare decât este necesar crește riscul scăderii de tensiune.

B. Curentul de ieșire nu are o valoare determinată prescrisă :

Dacă valoarea tensiunii de conectare oscilează de la valoarea stabilită, în acest caz va oscila și valoarea intensității curentului de ieșire de la valoarea sa prescrisă.

C. Intensitatea curentului electric în timpul explorației aparatului de sudat nu este stabil :

Acest lucru este determinat de anumiți factor:

1. Sa schimbă tensiunea din rețea.
2. Există interferență de bruire a retelei electrice, sau bruirea de la alte surse sau aparate.

D. În timpul procesului de sudare, apar mute picături de umiditate:

1. O cantitate prea mare a intensității curentului, în raport cu diametrul electrodului.
2. Polaritatea conectării de ieșire a bornei este incorectă, ar trebui să schimbe polaritate invers.

## **LUCRĂRI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE :**

- ! Înainte de operațiunile de curărire și întreținere deconectați aparatul de la rețeaua electrică.

- Patrați aparatul la loc uscat și ferit de copii.

1. Invertorul de sudat trebuie să fie continuu întreținut prin curățare și stergere cu o cărpă curată și uscată. Dacă aparatul este utilizat într-un mediu poluat de fum și aer cu praf, atunci procedura de curățare va avea loc în fiecare zi.

2. La procedura de curățare, se poate folosi și aer comprimat, dar trebuie să aveți grije ca presiunea lui să nu deterioreze piese din interiorul aparatului.

3. Împiedicați intrarea apei în aparat, dacă în interiorul aparatului a pătruns apa, aparatul trebuie ustac și contactați slujba de servis.

## **Păstraarea aparatului, dacă nu este folosit timp mai îndelungat**

Nu păstrați aparatul într-un loc cu temperatură ridicată.

Dacă este posibil, păstrați dispozitivele în locuri cu temperatură și umiditate constantă.

## **DATE TEHNICE AETW160**

Tensiune nominală	230 V
Frecvență	50 Hz
Putere nominală	6,4 KW
Curentul nominal de intrare	23,0 A
Tensiunea la mersul în gol	80 V
Domeniu curent sudare	10-160 A
Tensiune de ieșire	26,4 V
Ciclul de lucru	160 A/60 %
Electrozi	max. Ø 4,0
Greutate	10 kg
Grad de acoperire IP	IP 21S
Clasa de protecție	I.
Dimensiunea	390x160x310 mm

---

**DATE TECHNICE AETW180**

---

Tensiune nominală	230 V
Frecvență	50 Hz
Putere nominală	8,0 KW
Curentul nominal de intrare	27,8 A
Tensiunea la mersul în gol	80 V
Domeniu curent sudare	10-180 A
Tensiune de ieșire	27,2 V
Ciclul de lucru	180 A/60 %
Electrozi	max. Ø 4,0
Grad de acoperire IP	IP 21S
Greutate	10,0 kg
Clasa de protecție	I.
Dimensiunea	390x160x310 mm

Modificări rezervate!

---

**OCROTIREA MEDIULUI INCONJURĂTOR  
PRELUCRAREA DEȘEURILOR**

---



Utilajele electrice, anexele și ambalajele ar trebui să fie returnate pentru o revalorificare care să nu dăuneze mediului înconjurător.

**Nu aruncați aparatura electrică la deșeurile casnice!**

Conform directivei europene WEEE (2002/96/ES) cu privire la instalațiile electrice și electronice vechi și aproximarea acestora în legislațiile naționale, predăți instrumentele electrice nefolosibile la magazin cu ocazia cumpărării unor aparate asemănătoare sau la centrele de colectare accesibile destinate colectării și lichidării aparatelor electrice. Aparatura electrică astfel predată va fi adunată, demontată și trimisă spre o revalorificare, astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător.

Produsul îndeplinește exigențele regulamentului RoHS (2002/95/EC)

---

**GARANTIE**

---

Condițiile de garantie se a. a in documentul alăturat.

Data fabricației

Data fabricației se poate citi din codul de fabricație situat pe eticheta produsului. Formatul codului de fabricație este AAAA-CCCC-DD-HHHHH unde CCCC este anul și DD este luna fabricației.

# Asist®

# Asist®

## ES DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

*Noi, importatorul din UE*

**WETRA-XT, ČR s.r.o.**

U Libeňského pivovaru 63/2  
180 00 Praha 8, Czech Republic

IČO: 25632833

*declarăm că produsul*

**Tip:**

**Denumirea:**

**Parametrii tehnici:**

**AETW160, AETW180**

**INVERTOR DE SUDURA**

Valori electriceii	230V~50Hz
Putere	6,4kW, 8,0kW
Tensiunea la mersul în gol	80V
Domeniu curent sudare	10-160A, 10-180A

**Respectă toate dispozițiile următoarelor regulamente ale Uniunii Europene:**

EC Machinery Directive (MD)	2006/42/EC (98/37/EC)
EC Low Voltage Directive (LVD)	2006/95/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2004/108/EC
Noise directive (ND)	2005/88/EC (2000/14/ EC)

**Testarea produsului și examinarea ES a tipului au fost realizate de către firma autorizată:**

AUGER CERTIFICATION & TESTING SERVICE LTD, SUITE 8525, 16-18 CIRCUS ROAD,  
ST.JOHN'S WOOD, LONDON, NW8 6PG , ENGLAND

**Caracteristicile și specificațiile tehnice ale produsului corespund următoarelor norme UE:**

EN 60974-1  
EN 60974-10  
EN 55011

**Certificatele și rezultatele testelor sunt înregistrate în următoarele certificate și rapoarte ale testelor:**

Certificat număr: Raport test număr:  
AC/0440909 05762222

**Persoana responsabilă de completarea documentației tehnice:**

Alexandr Herda, general manager  
WETRA-XT, ČR s.r.o.  
U Libeňského pivovaru 63/2  
180 00 Praha 8, Czech Republic

**Data:** 2011-09-04

**Alexandru Herda, general manager**



Praha, 2011-09-04

**Traducerea ES DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

## ZÁRUČNÍ LIST - CZ

### Záruční podmínky

1. Na uvedený výrobek zn. ASIST poskytuje spol. Wetra - XT, ČR s.r.o. 24 měsíců záruku od data prodeje. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na spotřební materiál. Za spotřební materiál se považují např. baterie, uhlíky, řezné nože a kotouče, řemeny, vrtáky a pod.."
2. Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu vadných - poškozených částí.
3. Vzhledem k tomu, že nářadí ASIST je určeno pouze pro domácí - hobby použití, výrobce ani dovozce nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmínkách a pro podnikatelskou činnost.
4. Záruka nemůže být uplatněna na škody a závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem nepovolané osoby a přirozeným opotřebením. Záruka se také nevztahuje na poškození z důvodu jiného použití výrobku, než na jaký je určen.
5. Dovozce ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neodborným zacházením a obsluhou s tímto výrobkem.
6. V případě uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklad, kterým zákazník prokáže zakoupení výrobku, kde bývá označeno: datum prodeje, typové označení výrobku, sériové číslo, razítka prodejny a podpis prodávajícího.  
Z důvodu rychlejšího vyřízení reklamace a snadnější identifikaci výrobku doporučujeme nechat si vyplnit záruční list, který je součástí průvodní dokumentace.
7. Doporučujeme nářadí zasílat do záruční opravy s vloženým dokladem o zakoupení výrobku (eventuálně kopí). Z výše uvedených důvodů doporučujeme přiložit vyplněný záruční list. Výrobek zasílejte v pevném obalu (doporučujeme původní obal uzpůsobený přímo na výrobek), zabráňte tím případnému poškození při transportu.
8. Reklamací uplatňte u prodejců, kde jste výrobek nebo nářadí zakoupili.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek nebo nářadí v záruční opravně.
10. Pokud bude servisním technikem při kontrole reklamovaného výrobku zjištěno, že závada byla způsobena nesprávným použitím výrobku a reklamace bude tudíž zamítnuta, bude oprava provedena na náklady majitele výrobku, a to pouze v případě pokud o ni požádá.

Výrobek:

Typ:	Výr. číslo /série:/
Razítka a podpis:	Záznamy opravny: 1. 2.
Datum:	

**Doporučujeme při uplatnění reklamace předložit doklad o zakoupení výrobku nebo případně záruční list.**

Vyrobeno pro **Wetra group** v PRC.

Sběrné místo pozáručního servisu:

### **servis ČECHY**

**WETRA-XT Servis**

**GENERAL PARCEL ČECHY, spol. s r.o.**

**Chomutovice 38**

**251 01 Říčany**

### **servis MORAVA**

**WETRA-XT Servis**

**LEVNÉ NÁŘADÍ s.r.o.**

**Areál Moravolen-Bělidlo,**

**Janáčkova 760/4, 790 01 Jeseník**

## ZÁRUČNÍ LIST - SK

### Záručné podmienky

1. Na uvedený výrobok zn. ASIST poskytuje spol. Wetra - XT, SR s.r.o. 24 mesiacov záruku od dátumu predaja. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na spotrebni materiál. Za spotrebni materiál sa považujú napr. batérie, uhlíky, rezné nože a kotúče, remene, vrtáky a pod.."
2. Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu alebo výmenu chybných - poškodených častí.
3. Vzhľadom k tomu, že náradie ASIST je určené výhradne pre domáce – hobby použitie, výrobca ani dovozca nedoporučujú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pre podnikateľskú činnosť.
4. Záruka sa nevzťahuje na škody a závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávneho príslušenstva, mechanickým poškodením, zásahom nepovolanej osoby a prirodzeným opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenia z dôvodu iného použitia výrobku, než na aký je určený.
5. Dovozca ani predajca nezodpovedajú za škody spôsobené neodbornými zaobchádzaním a obsluhou s týmto výrobkom.
6. V prípade uplatňovania reklamácie je nutné predložiť doklad o zakúpení výrobku, kde musí byť vyznačený dátum predaja, typové označenie výrobku, číslo série, razítko predajne a podpis predávajúceho. Z dôvodu čo najskoršieho vybavenia reklamácie a jednoduchej identifikácie výrobku doporučujeme nechať si vyplniť záruční list, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie.
7. Náradie zasielajte do záručnej opravy s vloženým dokladom o zakúpení výrobku (prípadne kopiu dokladu). Z vyššie uvedených dôvodov doporučujeme priložiť vyplnený záruční list. Výrobok zasielajte v pevnom obale, (doporučujeme pôvodný obal ktorý je prispôsobený na veľkosť a tvar výrobku) zabránite tým prípadnému poškodeniu pri preprave.
8. Reklamáciu uplatňujte u predajcu, kde ste výrobok alebo náradie zakúpili.
9. Záručná doba sa predĺžuje o dobu, počas ktorej je výrobok alebo náradie v záručnej oprave.
10. Pokiaľ bude servisným technikom pri kontrole reklamovaného výrobku zistené, že závada bola bola zpôsobená nesprávnym použitím výrobku a reklamácia bude tým pádom zamietnutá, bude oprava prevedená na náklady majiteľa výrobku, a to iba v prípade ak o to požiadá.

Výrobok:

Typ:	Výr. číslo /sériu/:
Razítko a podpis:	Záznamy opravovne: 1. 2.
Dátum:	

**Bez predloženia dokladu o zakúpení výrobku, nebude na prípadné reklamácie braný zreteľ !**

Vyrobené pre **Wetra group** v PRC.

Zberné miesto pozáručného servisu, dovozca:

**WETRA – XT, SR s.r.o.,  
Nám. A. Hlinku 36/9 ,  
017 01 Považská Bystrica**

## JÓTÁLLASI BIZONYÍTVÁNY - H

### **A jótállási feltételek.**

1. Az adott ASIST márkatájú termékre a Wetra – XT, HU Kft. társaság 12 hónap garanciát nyújt az értékesítés napjától számítva. A 12 hónapos garancia nem vonatkozik a fogyóanyagra. Fogýóanyagként értendő pl. az elemek, szénkefék, vágóélek és vágókorongok, szíjak, fűrök és hasonlók...
2. E garancia tartalmazza a hibás - sérült részek térités mentes javítását, illetve cseréjét.
3. Figyelemmel arra, hogy az ASIST szerszámok házi – hobbi célra vannak tervezve, sem a gyártó, sem az importör nem ajánlják a szerszámokat szélsőséges feltételek közt, magas igénybevétel mellett használni.
4. A garancia nem vonatkozik olyan meghibásodásokra és károkra, amelyeket szakszerűten használat, vagy túlterhelés okozott, továbbá a nem megfelelő tartozékok használata, mechanikus sérülés vagy avatlan személy beavatkozása okozott, illetve a természetes elhasználódásra. A garancia szintén nem vonatkozik a termék, az eredeti rendeltetésétől eltérő, más célra való használatából származó sérülésre.
5. Sem az importör, sem az értékesítő nem felel a szakszerűtlen használat és kezelés okozta károkért.
6. A reklamáció érvényesítésé esetén be kell mutatni azt a bizonylatot, amellyel az ügyfél igazolja a termék megvásárlását. A bizonylaton szerepelnie kell a következőknek: eladás dátuma, a termék típusjelölése, sorozatszáma, az értékesítőhely pecsétje és az eladó aláírása. A reklamáció lehető leggyorsabb intézése érdekében, valamint a termék egyszerű azonosítása céljából ajánljuk a garanciális levél kitöltését, amely a kísérő dokumentáció része.
7. A szerszámokat garanciális javításra, együtt a rendesen kitöltött beszerzési bizonylattal (esetleg ennek másolatával) együtt küldjük. A fenn említett okokból ajánljuk mellékelni a garanciális levezet is. A terméket kemény csomagolásban kérjük küldeni (legjobb ha az eredeti csomagolásban, amely megfelel a termék alakjának és méretének), hogy meggátoljuk a sérülését a szállítás folyamán.
8. A reklamációt annál az értékesítőnél kell érvényesíteni, ahol termék, vagy a szerszám megvásárlásra került.
9. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a berendezés, vagy a szerszám javítás alatt volt.
10. Ha a reklamált termék ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy a meghibásodást a termék helytelen használata okozta és ezért a reklamáció elutasításra kerül, a javítás költségeit a termék tulajdonosa köteles megfizetni, amennyiben kéri a javítást.

Temék:

Tipus	Gyártási szám /sorozat/:
Bélyegző és aláírás:	Szervis bejegyzése: 1. 2.
Datum:	

**A beszerzési bizonylat benyújtása nélkül, az esetleges reklamációk nem lesznek figyelembe véve !!!**

A **Wetra group** részére gyártva PRC-ben.

A garancián túli javítások gyűjtőhelye, importör:

**Wetra-XT, HU Kft. ,  
2330 Dunaharaszt  
Ipari park északi terület Pf.:62  
(V&T logisztikai központ)**

# CERTIFICAT DE GARANTIE - RO

Produsul:.....  
Serie:.....

Model:.....

## TERMEN DE GARANTIE 24 luni

Achităt cu factura nr:.....  
Vindut prin:.....  
Adresa:.....

Data vanzarii:.....

Din data de .....

Tel.....

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, SC.WETRA-XT GRUP SRL, garanteaza ca produsele comercializate corespund documentelor de calitate ale furnizorului extern si standarelor inscrise in buletinile de incercari / certificatele tip existente la sediul firmei.

S-a efectuat proba de functionare a aparatului, s-au predate instructiunile de instalare, utilizare si intretinere – in limba romana, toate accesoriile, s-a prezentat modul de utilizare si s-a predate aparatul in perfecta stare de functionare ; s-a verificat corectitudinea datelor inscrise in certificatul de garantie.

Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu O.G. 21/92 si H.G. 394/95 in vigoare la data cumpararii.

Durata medie de utilizare a aparatului este de 3 ani.

## ATENTIE !

Produsele au fost concepute si fabricate pentru a fi utilizate EXCLUSIV in scopuri casnice, nu sunt garantate pentru activitati profesionale ( ateliere specializate, servicii catre populatie, restaurante, etc ).

CUMPARATOR:		Am luat cunoștința de modul corect de utilizare al aparatului și de clauzele de garanție.
ADRESA :		
CALITATE :		Semnatura client :
TELEFON :		

Semnatura si stampila vinzatorului:.....

Importator: SC WETRA-XT Grup SRL  
Str. Despot Voda no.21, sector 2, Bucharest,  
postal code no. 020 652, Romania

Semnatura si stampila importatorului:.....

Fabricat în PRC pentru grupul **Wetra**.



## CONDITII DE GARANTIE:

1. In cazul solicitarilor de reparatii in garantie, cumparatorul este obligat sa prezinte **certificatul de garantie** impreuna cu **chitanta / factura originala** de cumparare a aparatului.
2. Perioada de garantie acordata de fabricant pentru aparatele mentionate pe factura / chitanta de functionare este de 24 luni si dureaza dela data cumpararii.  
Garantia de 24 de luni nu se aplică asupra materialelor consumabile. În categoria materialelor consumabile se includ de ex. bateriile, perile, cutitele și lamele tăietoare, curelele, mașinile de găurit, etc.
3. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor si consumabilelor produselor, precum nici asupra tuturor ansamblurilor casabili care intră în componenta produselor achiziționate. Deasemeni garantia nu acoperă lipsa unui accesoriu sau unei părți a produsului, lipsă constată după achiziționarea acestuia.
4. Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului și pîna la data repunerii acestuia în stare de funcționare.
5. Deteriorarii de genul zgîrieturilor sau rupturilor elementelor demontabile sau nedemontabile, care nu au fost aduse la cunoștința vinzatorului în momentul achiziționării, nu intră în garanție.

## PIERDEREA GARANTIEI :

Garantia se pierde la indeplinirea oricareia dintre conditiile de mai jos:

1. Neprezentarea la solicitarea reparării a chitantei / facturii originale de cumparare a produsului, insotita de prezentul certificate de garantie avind toate rubricile completate.
2. Nerespectarea de către cumparator a conditiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare si intretinere precizate in prospectele si instructiunile ce insotesc produsul la livrare si de care cumparatorul a luat cunoștință.
3. Constatarea de către specialistii firmei a faptului ca defectul reclamat se datoreaza vinei

- cumparatorului.
4. Incredintarea produsului spre a fi reparat altor persoane / firme neautorizate.
  5. Utilizarea produsului in alt regim decit cel casnic, pentru activitati profesionale ca:spalatorii auto, ateliere specializate, firme de prestari servicii catre populatie, etc.
  6. Modificarea/ desigilarea aparatului de catre persoane necalificate / neautorizate.
  7. Constatarea ca, din vina clientului, seria de pe produs este stearsa.

**IMPORTANT !**

**Reparatiile necorespunzatoare efectuate asupra apartului pot afecta securitatea acestuia si pot produce defectiuni iremediabile. Pentru a evita aceste situatii, recomandam efectuarea oricaror reparatii / verificari in exclusivitate la centrele autorizate de catre IMPORTATOR.**


**Adrese SERVICE pentru perioada de garantie si post garantie :**

Localitate	Denumire firma	Adresa	Tel / Fax
Bacau	SC GEFINA SRL	STR.VICTOR BABES NR16 ONESTI	Tel:0234-320749
Bacau	SC MENTOR ELECTRIC SRL	STR. 9 MAI NR. 21	Tel:0234-531938 Fax:0234-546728
Baia Mare	SC ONEDIN SRL	STR.FLORILOR nr. 3/78	Tel:0262-221016 Tel-Fax:0262-224850
Brasov	SC AUSTRIA GENERAL INVEST SRL	Bdul.SATURN 32	Tel/Fax:0268-311360, 326606 Mobil:0722516816
Bucuresti	SC AUSTRIA GENERAL INVEST SRL	Bdul.Dimitrie Pompei nr. 8, cladirea FEPER – sector 2	Tel/Fax:021-2427636
Buzau	SC ELECTRONICA ELVO SRL	Bdul.Unirii bl.126 ap.1 parter	Tel:0238-712522
Carei	PF PASZTI MIHAI	Str.Mihai Viteazu nr. 13 bl.MV13 ap12	Tel:0261-861018
Cluj Napoca	TELEZIMEX SA	Str.Izlazelui nr.18	Tel:0264-425250 Fax:0264-425106
Constanta	SC DIMOS IMPEX SRL	Str.Bucuresti 26A	Tel:0241-690277, 692417 Fax: 0241-548211
Craiova	SC STITECH SRL	Str.Craiovita Noua bl.15 parter	Tel:0251-414854
Craiova	SC ELECTRONICA SERVICE AV SRL	Str.Bazlac nr. 8	Tel:0251-546562
Galati	SC AMARDI SRL	Str.Traian nr. 64 bl.G parter	Tel:0236-312200 Fax:0236-312648
Iasi	SC SAT SRL	Str.Stefan cel Mare 11-13	Tel:0232-264389 Fax:0232-214621
Onesti	SC GEFINA SRL	Str.Victor Babes nr. 16	Tel:0234-320749
Oradea	SC UMISERV 13 SRL	Str.Pitesti nr. 16	Tel:0259-420000
Pitesti	SC BRIDEL SRL	Str.Pictor Nicolae Grigorescu Complex 2 Cocos	Tel:0248-218218 Fax:0248-215450
Pitesti	SC SERVICE PLUS SRL	Cartier Trivale bl.P1 sc.B parter	Tel:0248-271616
Ploiesti	SC DIADVOX SRL	Str.Jepilor nr. 2	Tel:0244-593251
Sibiu	SC HOBBY ELECTRONICE SRL	Str.9 MAI nr. 35	Tel:0269-241141
Suceava	SC CRISTOFAN SRL	Str.Mihai Viteazu 37	Tel:0744272683
Tg.Mures	SC EURANIS SERVICE SRL	Bdul.1848 nr. 23B	Tel:0265-262509
Tg.Mures	SC ALTISAN SERVICE TEAM SRL	Piata BOLYAI nr. 9 ap. 2	Tel:0265-266445
Timisoara	SC SERVICE SOLUTIONS SRL	Str.Mircea cel Batrin 24	Tel:0256214877

**REPARATII EFECTUATE IN PERIOADA DE GARANTIE:**

DATA INTRARII	DATA IESIRII	CONSTATARI	REMEDIERI	LUCRATOR	SEMNATURA CLIENT

CZ- Seznam částí		SK- Zoznam častí	H - Reszek jegyzéke	RO- Lista componentelor
no.	Název	Názov	Elnévezés	Denumire
1	Rukojet'	Rukoväť	Markolat	Mâner
2	Plášť	Plášť	Köpeny	Carcasă
3	Plášť	Plášť	Köpeny	Carcasă
4	Držák	Držiak	Tartó	Suport
5	Držák	Držiak	Tartó	Suport
6	Vypínač TIG/MMA	Vypínač TIG/MMA	Kapcsoló TIG/MMA	Întrerupător TIG/MMA
7	Dioda	Dioda	Diódát	Dioduri
8	Ampér meter	Ampér meter	Amper mérő	Amper metru
9	Potenciometr	Potenciometer	Potenciometér	Potenciometer
10	Rychlospojka	Rýchlospojka	Gyorskapocs	Cuplarea rapidă
11	Svorka	Svorka	Csíptetője	Clema
12	Držák elektródy	Držiak elektródy	Elektróda címzetes	Electrod titular
13	Vypínač	Vypínač	Kapcsoló	Întrerupător
14	Ochranný prvek kabelu	Ochranný prvok kábla	A kábel védőeleme	Elementul protector al cablului
15	Indikátor	Indikátor	Indikátor	Indicátor
16	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă
17	Výpust plynu	Výpust' plynu	Gáz kivezető	De gaze de evacuare
18	Noha	Noha	Láb	Picioară
19	Přívod plynu	Prívod plynu	Gázellátás	Aprovizionări cu gaze
20	Clona	Clona	Írisz	Iris
21	Chladič	Chladič	Cooler	Răcitor
22	IGBT	IGBT	IGBT	IGBT
23	Izolační desky	Izolačné dosky	Szigetelő lemezek	Izolație plăci
24	Usměrňovací můstek	Usmerňovací mostík	Egyenirányító hidak	Redresoare puncte
25	Napájecí zdroj	Napájací zdroj	Tápegység	Alimentare
26	Plošný spoj	Plošný spoj	Terjesztő összekötés	Placă PCB
27	Řídící deska	Riadiaca doska	Igazgatótanács	Consiliu de conducere
28	Transformátor	Transformátor	Transzformátor	Transformator
29	Držák	Držiak	Tartó	Suport
30	Dioda	Dioda	Diódát	Dioduri
31	Můstek /el./	Mostík /el/	Bridge Elektromos	Podul electrică
32	Relé	Relé	Jelfogó	Releu
33	Termostat	Termostat	Termosztát	Termostat
34	Připojní kabel	Pripájaní kábel	Csatlakozókábel	Cablu de alimentare
35	Trubka plynu	Trubka plynu	Gázcső	Conductă de gaz
36	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă

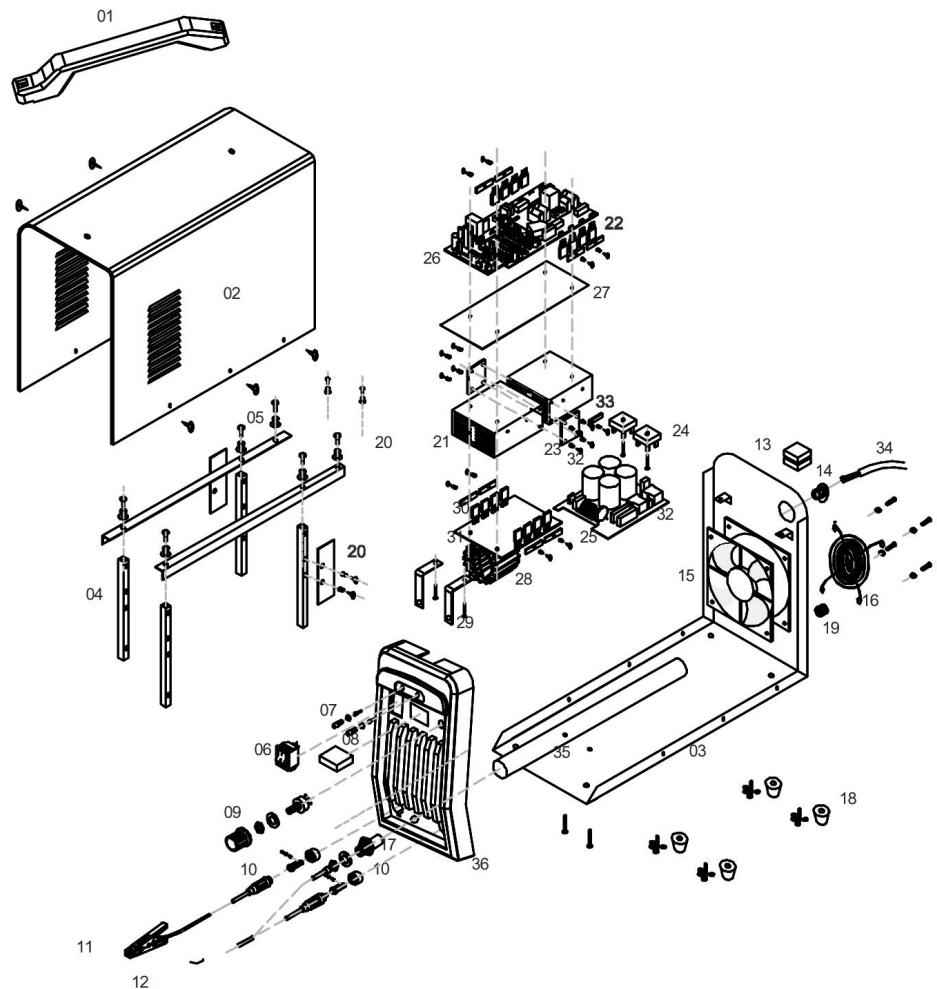



[www.wetra-xt.com](http://www.wetra-xt.com)